

# Analyseur de qualité et de puissance

## UMG 512

Mode d'emploi et caractéristiques  
techniques



Janitza electronics GmbH  
Vor dem Polstück 1  
D-35633 Lahnau  
Tél. du service d'assistance (0 64 41) 9642-22  
Fax (0 64 41) 9642-30  
E-mail : info@janitza.de  
Site Web : <http://www.janitza.de>

## Table des matières

<b>Généralités</b>	<b>4</b>	<b>Utilisation</b>	<b>47</b>
<b>Contrôle à la réception</b>	<b>7</b>	Signification des touches	47
Contenu de la livraison UMG 512	8	Affichage de valeur de mesure	48
Accessoire livrable	8	Affichage de valeur de mesure Home (Accueil)	49
<b>Description du produit</b>	<b>9</b>	Sélectionner l'affichage de valeur de mesure	50
Utilisation conforme	9	Appeler les informations supplémentaires	51
Caractéristiques de puissance de l'UMG 512	10	Supprimer individuellement les valeurs min./max.	52
Procédure de mesure	11	Liste des transitoires	53
Concept d'utilisation	11	Liste des événements	54
Logiciel d'analyse de réseau de GridVis	11	<b>Configuration</b>	<b>55</b>
Variantes de raccordement	12	Appliquer la tension d'alimentation	55
<b>Montage</b>	<b>13</b>	Menu Konfiguration (Configuration)	56
Lieu d'installation	13	Langue	56
Position de montage	13	Communication	57
Extrait du plan du tableau avant	13	Mesure	59
Ethernet	14	Transformateur de mesure	60
Fixation	14	Transitoires	64
<b>Installation</b>	<b>16</b>	Événements	66
Mise à la terre	16	Tension pertinente	68
Tension d'alimentation	16	Fréquence nominale	69
Mesure de tension	18	Flicker	70
Systèmes triphasés à 3 conducteurs	18	Température	70
Tensions nominales	19	Système	71
Mesure de la fréquence	27	Mot de passe	72
<b>Mesure du courant</b>	<b>28</b>	Remise à zéro	73
Entrées de courant différentiel (RCM)	32	Affichage	76
Entrée de mesure de température	35	Erweiterungen (Extensions)	79
Interface RS485	36	<b>Mise en service</b>	<b>81</b>
Interface Profibus	40	Appliquer la tension d'alimentation	81
Interface Ethernet	42	Appliquer la tension de mesure	81
Sorties numériques	43	Mesure de la fréquence	82

Direction du champ magnétique rotatif	82
Appliquer le courant de mesure	83
Appliquer le courant différentiel	85
Contrôle de la mesure de puissance	87
Contrôle de la communication	87
Dépassement de plage de mesure (Overload)	88
Interface RS485	89
Profibus	91
Entrées/sorties numériques	95
<b>Service et maintenance</b>	<b>100</b>
Service	100
Ajustement de l'appareil	100
Intervalle d'étalonnage	100
Mise à jour du firmware	101
Pile	101
<b>Caractéristiques techniques</b>	<b>104</b>
Caractéristiques spécifiques des fonctions	111
Déclaration de conformité	116
Schémas cotés	118
<b>Aperçu du menu de configuration</b>	<b>120</b>
<b>Aperçu des affichages de valeur de mesure</b>	<b>121</b>
<b>Exemple de raccordement</b>	<b>124</b>

## Généralités

### Copyright

Ce mode d'emploi est soumis aux dispositions légales relatives à la protection des droits d'auteur et ne doit être ni photocopié, ni réimprimé ni reproduit en totalité ou en partie, sous forme mécanique ou électronique, ou dupliqué ou republié par n'importe quel autre moyen, sans l'autorisation écrite juridiquement obligatoire de

Janitza electronics GmbH, Vor dem Polstück 1,  
D 35633 Lahnau, Allemagne,

### Marques déposées

Toutes les marques déposées et les droits afférents appartiennent aux propriétaires respectifs de ces droits.

### Clause de non-responsabilité

Janitza electronics GmbH n'endosse aucune responsabilité pour les erreurs et les défauts contenus dans ce mode d'emploi et n'est pas dans l'obligation de mettre à jour les informations dans ce mode d'emploi.

### Commentaires concernant le mode d'emploi

Vos commentaires sont les bienvenus. En cas de doute concernant ce mode d'emploi, contactez-nous en nous envoyant un e-mail à l'adresse : [info@janitza.de](mailto:info@janitza.de)

## Signification des symboles

Les pictogrammes suivants sont utilisés dans le présent mode d'emploi :



### Tension dangereuse !

Risque de blessures graves ou de mort. Mettre l'installation et l'appareil hors tension avant le début des travaux.



### Attention !

Respectez la documentation. Ce symbole doit vous avertir des éventuels dangers susceptibles de survenir lors du montage, de la mise en service et de l'utilisation.



### Remarque !



Mise à la terre.



### Inductif.

Le courant est en retard sur la tension.



### Capacitif.

La tension est en retard sur le courant.

## Consignes d'utilisation

Lisez cette notice d'utilisation et l'ensemble des autres documents nécessaires aux travaux avec ce produit (notamment pour l'installation, le fonctionnement ou la maintenance).

Respectez l'ensemble des consignes de sécurité ainsi que des avertissements. Le non-respect des consignes peut entraîner des blessures et/ou des dommages sur le produit.

Toute modification ou utilisation de l'appareil dépassant les limites mécaniques, électriques ou les autres limites indiquées peut entraîner des blessures et/ou des dommages sur le produit.

L'ensemble de ces modifications interdites constitue un « abus » ou/et une « négligence » dans le cadre de la garantie du produit et exclut par conséquent les demandes de garantie pour les dommages en résultant.

L'utilisation et l'entretien de cet appareil sont réservés au personnel spécialisé.

Il s'agit de personnes qui, par leur formation sur le sujet et leur expérience, sont capables d'identifier les risques et d'éviter les éventuels dangers pouvant survenir lors du fonctionnement ou de l'entretien de l'appareil.

Lors de l'utilisation de l'appareil, il convient en outre de respecter les prescriptions légales et consignes de sécurité qui s'appliquent au contexte d'utilisation.



En cas d'utilisation non conforme au mode d'emploi de l'appareil, la sécurité n'est pas garantie et l'utilisation de l'appareil peut être dangereuse.



Les conducteurs à fil unique doivent être munis d'embouts.



Seules les bornes enfichables à vis avec un nombre de pôles et un type de construction identiques doivent être raccordées.

## Concernant ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi fait partie du produit.

- Lire le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.
- Conserver le mode d'emploi pendant la totalité de la durée de vie du produit et le garder à disposition pour y faire référence.
- Transmettre le mode d'emploi au propriétaire ou l'utilisateur suivant du produit.



Toutes les bornes à vis contenues dans la livraison sont insérées dans l'appareil.



Toutes les options et variantes d'exécution livrées sont décrites sur le bon de livraison.

## Contrôle à la réception

L'appareil ne peut fonctionner de manière impeccable et sûre que si le transport, l'entreposage, l'installation et le montage sont effectués correctement, et que si le plus grand soin est apporté à la commande et à l'entretien. Si vous déterminez que désormais l'installation ne peut plus fonctionner sans danger, il doit être mis hors service immédiatement et vous devez faire en sorte qu'il ne puisse pas être remis en service accidentellement.

Procéder au déballage et à l'emballage soigneusement sans employer la force et en utilisant uniquement l'outil adapté. Vérifier l'état mécanique impeccable des appareils par un contrôle visuel.

Considérez que l'appareil ne peut plus fonctionner sans danger dans les cas suivants :

- Dommage visible,
- Non-fonctionnement malgré une alimentation en courant intacte,
- Conditions défavorables et prolongées (par exemple, entreposage en dehors des limites climatiques autorisées ou modification du climat ambiant, condensation, etc.) ou contraintes au niveau du transport (par exemple, chute importante sans dommage extérieur visible, etc.).
- Veuillez vérifier que le contenu de la livraison est complet avant de débiter l'installation de l'appareil.

## Contenu de la livraison UMG 512

Nombre	Réf. art.	Désignation
1	52.17.xxx <sup>1)</sup>	UMG 512
1	33.03.192	Mode d'emploi
1	51.00.116	CD avec contenu suivant - Logiciel de programmation GridVis - Description de fonctionnement de GridVis - UMG 512, fichier GSD « JAN0EDC.GSD »
1	10.01.855	Borne à vis, enfichable, 2 pôles (énergie auxiliaire)
1	10.01.847	Borne à vis, enfichable, 5 pôles (mesure de tension 1-4)
1	10.01.853	Borne à vis, enfichable, 8 pôles (mesure de courant 1-4)
1	10.01.873	Borne à vis, enfichable, 6 pôles (entrées/sorties numériques)
1	10.01.888	Borne à vis, enfichable, 7 pôles (RCM, entrée de température)
1	10.01.859	Borne à vis, enfichable, 3 pôles (RS 485)
1	08.01.505	Câble patch 2 m, pivoté, gris (raccordement UMG PC/Switch)
1	52.19.301	Pattes de fixation

<sup>1)</sup> Numéro d'article, voir le bon de livraison

## Accessoire livrable

Réf. art.	Désignation
21.01.102	Pile de type Lithium CR2450, 3 V (autorisation selon UL 1642)
13.10.539	Fiche Profibus, Sub-D 9 pôles
13.10.543	Fiche Profibus, Sub-D 9 pôles, coudé
29.01.903	Joint, 144 x 144



## Description du produit

### Utilisation conforme

L'analyseur UMG 512 est conçu pour la mesure de la qualité de tension selon la norme EN61000-4-30 sur les répartiteurs, les disjoncteurs et dans les canalisations électriques préfabriquées d'installations intérieures.

Les tensions et les courants de mesure doivent provenir du même réseau.

L'UMG 512 est conçu pour une installation dans les tableaux de commande fixes à l'abri des intempéries. Les tableaux de commande conducteurs doivent être mis à la terre.

L'UMG 512 peut être utilisé sur des réseaux à 2, 3 et 4 conducteurs et sur des réseaux TN et TT.

Les entrées de mesure de courant 1-4 de l'UMG 512 sont raccordées par des transformateurs de courant ..1A ou ../5A externes.

En principe, la mesure dans les réseaux moyenne et basse tension est effectuée par les transformateurs de courant et de tension.

Les résultats de mesure peuvent être affichés, et consultés et traités à partir des interfaces (Ethernet, Modbus, Profibus).

L'UMG 512 peut être utilisé dans des zones résidentielles et industrielles.

Les impulsions d'avertissement peuvent être déclenchées via les entrées I5 et I6 grâce à une surveillance continue des courants différentiels (Residual Current Monitor, RCM) en cas de dépassement de la valeur de déclenchement. L'opérateur de l'installation peut ainsi être prévenu avant le déclenchement d'un dispositif de protection. L'UMG 512 n'est pas un dispositif de protection contre les chocs électriques !

La mesure de courant différentiel est effectuée via les entrées de mesure de courant I5 et I6 par un transformateur de courant différentiel externe avec un courant nominal de 30 mA.



La mesure de courant différentiel surveille les courants différentiels via un transformateur de courant externe et, en cas de dépassement d'une valeur de déclenchement, envoie une impulsion d'avertissement. Toutefois, l'appareil n'est **pas un** dispositif de protection autonome !

## Caractéristiques de puissance de l'UMG 512

### Généralités

- Appareil encastrable sur le tableau avant de dimensions 144 x 144 mm
- Raccordement par bornes enfichables à vis
- Écran graphique couleur 320 x 240, 256 couleurs
- Utilisation via 6 touches
- 4 entrées de mesure de tension et 4 entrées de mesure de courant
- 2 entrées de courant différentiel avec surveillance des pannes
- 1 entrée de mesure de température
- 2 sorties numériques et 2 entrées numériques
- Transformateur 16 bits A/, mémoire de données 256 Mo Flash, SDRAM 32 Mo
- Interface RS485 (Modbus RTU, Slave, jusqu'à 115 kbits/s)
- Profibus DP/VO
- Ethernet (Serveur Web, E-mail)
- Détection de plus de 2 000 valeurs de mesure
- Horloge et pile (avec fonction de contrôle de pile)
- Plage de température de service -10 °C .. +55 °C

### Mesure

- Mesure dans les réseaux TN et TT
- Balayage continu des entrées de mesure de courant et de tension avec 25,6 kHz
- Plage de fréquence de l'oscillation de base 15 Hz .. 440 Hz
- Détection des transitoires >39 µs et enregistrement avec jusqu'à env. 330 000 points de balayage

- Plage de mesure de courant 0 ..5 Aeff
- Mesure de valeur effective réelle (TRMS)
- Balayage continu des entrées de mesure de courant et de tension
- Surveillance continue des courants différentiels avec surveillance des pannes
- Mesure de température
- Mesure de la qualité du réseau selon la norme DIN EN61000-4-30, classe A
- Mesure du flicker selon la norme DIN EN61000-4-15:2011, classe F1
- Mesure du travail, incertitude de la mesure selon DIN EN50470-3 :
  - Classe C pour convertisseur .. /5 A,
  - Classe B pour convertisseur .. /1 A,
- Mesure des composants harmoniques 1 à 63 selon la norme DIN EN61000-4-7 classe 1, pour
  - Ull, Uln, I, P (référence/livraison) et
  - Q (ind/cap),
- Mesure de la tension interharmoniques 1 à 63 pour (Uln, Ull, I) selon la norme DIN EN61000-4-7 cl.1
- Analyse et évaluation selon la norme DIN EN50160 avec le logiciel de programmation GridVis compris dans le contenu de la livraison
- Programmation de ses propres applications en Jasic

## Procédure de mesure

L'UMG 512 effectue une mesure complète et calcule l'ensemble des valeurs effectives sur un intervalle de 200 ms. L'appareil mesure la valeur effective réelle (TRMS) des tensions et des courants appliqués aux entrées de mesure.

## Concept d'utilisation

Vous pouvez programmer l'UMG 512 par différents moyens et appeler les valeurs de mesure.

- **Directement** via 6 touches sur l'appareil et l'écran
- Par le logiciel de programmation **GridVis**
- Par la **page d'accueil** de l'appareil
- Par le **protocole** Modbus.  
Vous pouvez modifier et appeler les données à l'aide de la liste d'adresses Modbus. Cette liste peut être appelée à partir de la page d'accueil de l'appareil et est disponible sur le CD joint.

Seule l'utilisation de l'UMG 512 via les 2 touches est décrite dans ce mode d'emploi.

Le logiciel de programmation GridVis comporte une « Aide en ligne » propre.

## Logiciel d'analyse de réseau de GridVis


L'UMG 512 peut être programmé et lu avec le logiciel d'analyse de réseau GridVis compris dans le contenu de la livraison. Dans ce cas, un PC doit être raccordé à l'UMG 512 via une interface série (RS485/Ethernet).

## Caractéristiques de puissance de GridVis

- Programmation de l'UMG 512
- Configuration des enregistrements
- Analyse des données consultées selon la norme EN 61000-2-4.
- Consultation des enregistrements
- Enregistrement des données dans une base de données
- Représentation graphique des valeurs de mesure
- Programmation des applications spécifiques au client

### Variantes de raccordement


Raccordement de l'UMG 512 à un PC par un transformateur d'interfaces :




Raccordement direct de l'UMG 512 à un PC par Ethernet.



Raccordement de l'UMG 96RM par un UMG 512 en tant que passerelle.

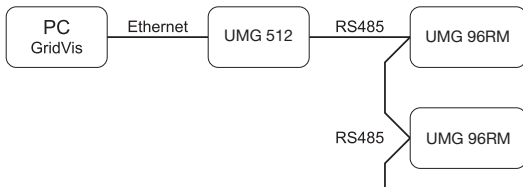

Raccordement de l'UMG 512 à un PC par Ethernet.

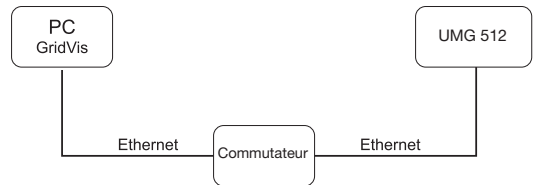

## Montage


### Lieu d'installation

L'UMG 512 est conçu pour une installation dans les tableaux de commande fixes à l'abri des intempéries. Les tableaux de commande conducteurs doivent être mis à la terre.

### Position de montage

L'UMG 512 doit être monté à la verticale pour une aération suffisante. L'écart doit être d'au moins 50 mm en haut et en bas, et de 20 mm sur les côtés.

### Extrait du plan du tableau avant

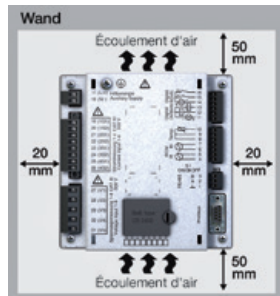

Échelle de l'éclaté :  
 $138^{+0,8} \times 138^{+0,8}$  mm

*Fig. Position de montage de l'UMG 512 (Vue de l'arrière)*



Le non-respect des écarts minimaux peut entraîner la destruction de l'UMG 512 en cas de températures ambiantes élevées !

## Ethernet


Le raccordement Ethernet de l'UMG 512 se situe sous le boîtier.

Selon le rayon de courbure du câble Ethernet et le type de fiche, vous devez prévoir une zone de raccordement sous l'UMG 512.

La zone de raccordement sous l'UMG 512 ne doit pas être inférieure à 50 mm.

## Fixation

L'UMG 512 est fixé au tableau de commande par deux pattes de fixation qui sont accrochées en haut et en bas de l'appareil.

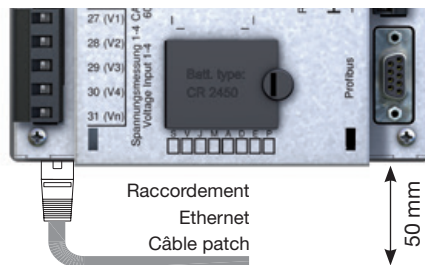



## Installation

### Mise à la terre


Pour raccorder le conducteur de protection à l'UMG 512, utilisez une cosse à plage ronde.

### Tension d'alimentation

Une tension d'alimentation est nécessaire pour faire fonctionner l'UMG 512. Le type et la hauteur de la tension d'alimentation sont indiqués sur la plaque signalétique. Le raccordement de la tension d'alimentation est effectué à l'arrière de l'appareil par des bornes enfichables.

Avant de poser la tension d'alimentation, assurez-vous que la tension et la fréquence correspondent aux indications sur la plaque signalétique !

La tension d'alimentation doit être raccordée à un fusible autorisé UL/IEC (6A type C).

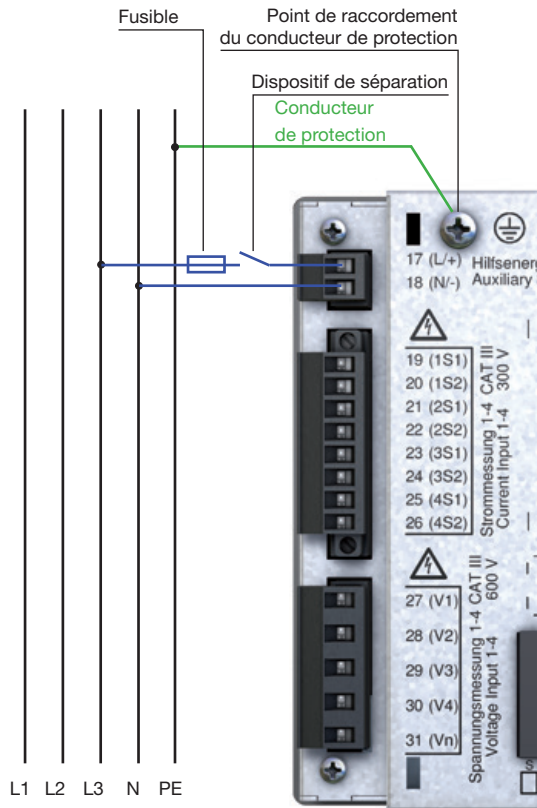

### Attention : danger de mort !

La mise à la terre de l'appareil doit impérativement être connectée à la mise à la terre du système.

Fig. Exemple de raccordement ; raccordement de la tension d'alimentation à l'UMG 512.



**Attention !**

Le contact avec les entrées pour la tension d'alimentation est dangereux !

**Attention !**

Respectez impérativement les indications relatives à la tension d'alimentation figurant sur la plaque signalétique de l'UMG 512.



- Un sectionneur ou un disjoncteur doit être prévu pour la tension d'alimentation lors d'installations intérieures.
- Le sectionneur doit être installé à proximité de l'appareil, dans un endroit facilement accessible pour l'utilisateur.
- Le commutateur doit être indiqué comme dispositif de séparation pour cet appareil.
- Les tensions supérieures à la plage autorisée sont susceptibles de détruire l'appareil.

## Mesure de tension

### Systèmes triphasés à 4 conducteurs

L'UMG 512 peut être utilisé sur des systèmes triphasés à 4 conducteurs (réseau TN, TT) avec un conducteur neutre mis à la terre. Les corps de l'installation électrique sont mis à la terre.

La mesure de tension dans l'UMG 512 est conçue pour la catégorie de surtension 600V CAT III (tension de choc de mesure 6kV).

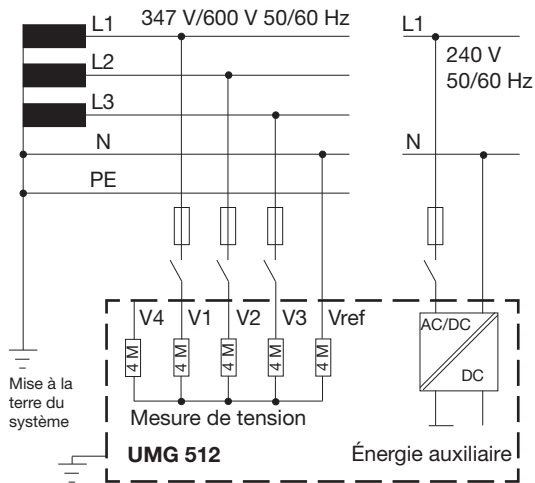


Fig. Schéma de connexion théorique du système, UMG 512 en réseau TN.

### Systèmes triphasés à 3 conducteurs

L'UMG 512 ne convient que partiellement à une utilisation sur des réseaux IT car la tension de mesure est mesurée contre le potentiel du boîtier et que l'impédance d'entrée de l'appareil crée un courant de fuite contre la terre. Le courant de fuite peut actionner la surveillance d'isolation sur les réseaux IT.

Les variantes de raccordement avec transformateur de tension conviennent sans restriction aux réseaux IT.

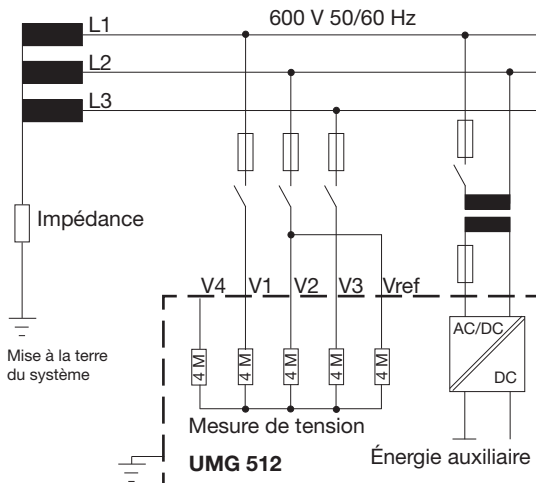


Fig. Schéma de connexion théorique du système, UMG 512 en réseau IT sans N.

### Tensions nominales

Listes des réseaux et de leurs tensions nominales adaptées à l'utilisation de l'UMG 512.

#### Réseau triphasé à 4 conducteurs avec conducteur neutre mis à la terre.

$U_{L-N} / U_{L-L}$
66 V/115 V
120 V/208 V
127 V/220 V
220 V/380 V
230 V/400 V
240 V/415 V
260 V/440 V
277 V/480 V
347 V/600 V
400 V/690 V
417 V/720 V

Tension nominale maximale du réseau selon UL

Tension nominale maximale du réseau

#### Réseau triphasé à 3 conducteurs non mis à la terre.

$U_{L-L}$
66 V
115 V
120 V
127 V
200 V
220 V
230 V
240 V
260 V
277 V
347 V
380 V
400 V
415 V
440 V
480 V
500 V
577 V
600 V

Tension nominale maximale du réseau

Fig. Tableau des valeurs nominales du réseau adaptées aux entrées de mesure de tension selon EN60664-1:2003.

Fig. Tableau des valeurs nominales du réseau adaptées aux entrées de mesure de tension selon EN60664-1:2003.

## Entrées de mesure de tension

L'UMG 512 présente 4 entrées de mesure de tension (V1, V2, V3, V4).

## Surtension

Les entrées de mesure de tension sont conçues pour la mesure dans les réseaux sur lesquels des surtensions de la catégorie de surtension 600V CAT III peuvent survenir.



Pour la mesure avec la mesure auxiliaire (V4), une tension doit être raccordée à la mesure principale pour la détermination de la fréquence.



Si la mesure principale (entrées V1-V3) est raccordée à un réseau triphasé à 3 conducteurs, la mesure auxiliaire (entrée V4) ne peut plus être utilisée en tant qu'entrée de mesure.

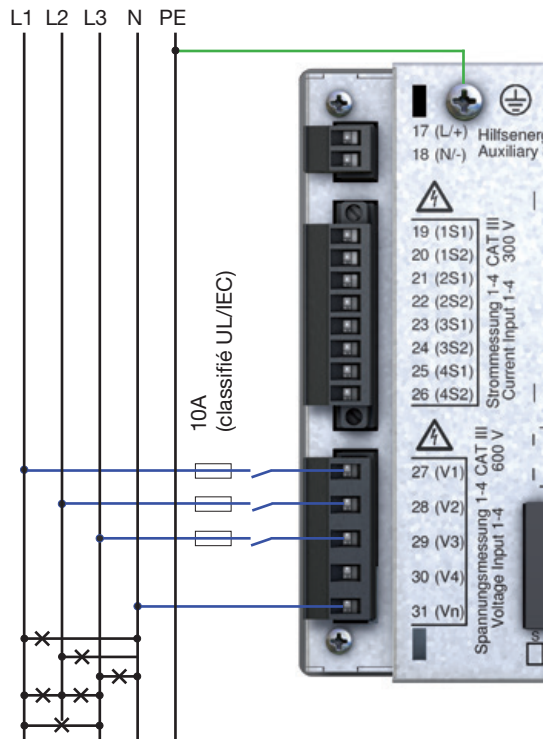


Fig. Exemple de raccordement pour la mesure de tension

Les éléments suivants doivent être observés lors du raccordement de la mesure de tension :

- Un dispositif de séparation est installé pour la mise hors tension et hors service de l'UMG 512.
- Le dispositif de séparation doit être placé à proximité de l'UMG 512 dans un endroit identifié et facile d'accès pour l'utilisateur.
- Utilisez un disjoncteur de sécurité autorisé par UL/IEC 10A (type C) en tant que dispositif de protection contre la surtension et sectionneur.
- Le dispositif de protection contre la surtension doit avoir une valeur nominale mesurée pour le courant de court-circuit au point de raccordement.
- Les tensions et les courants de mesure doivent provenir du même réseau.

**Attention !**

Les tensions dépassant les tensions nominales autorisées du réseau doivent être raccordées à un transformateur de tension.

**Attention !**

L'UMG 512 n'est pas adapté à la mesure de tensions continues.

**Attention !**

Le contact avec les entrées de mesure de tension sur l'UMG 512 est dangereux !

**Attention !**

Les entrées de mesure de tension ne doivent pas être utilisées pour la mesure de tension dans les circuits SELV (très basse tension de sécurité).

### Mesure principale, entrées numériques 1-3

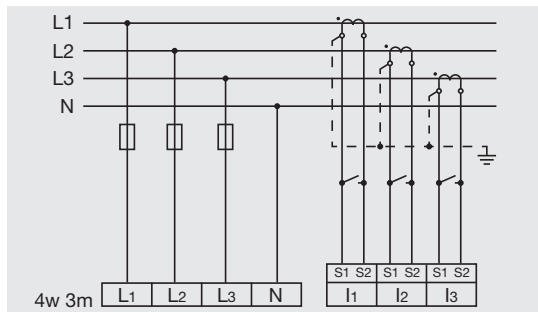


Fig. Mesure sur un réseau triphasé à 4 conducteurs avec charge asymétrique.

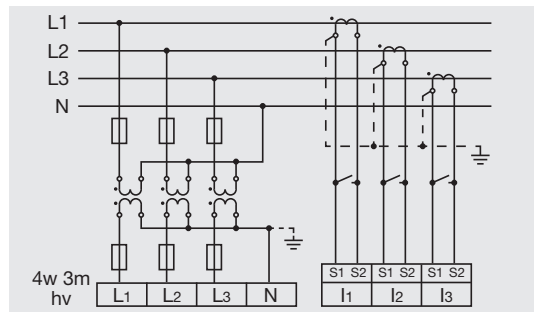


Fig. Mesure par le biais de 3 transformateurs de tension sur un réseau triphasé à 4 conducteurs avec charge asymétrique.

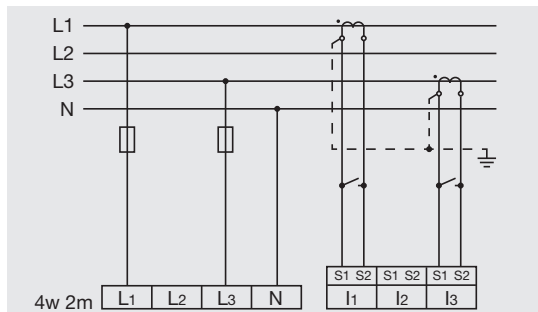


Fig. Mesure sur un réseau triphasé à 4 conducteurs avec charge symétrique.

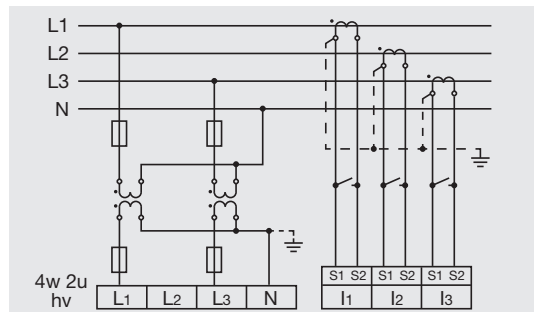


Fig. Mesure par le biais de 2 transformateurs de tension sur un réseau triphasé à 4 conducteurs avec charge asymétrique.

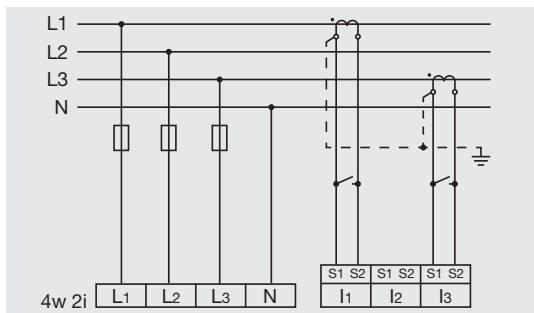


Fig. Mesure par le biais de 2 transformateurs de courant sur un réseau triphasé à 3 conducteurs avec charge symétrique.

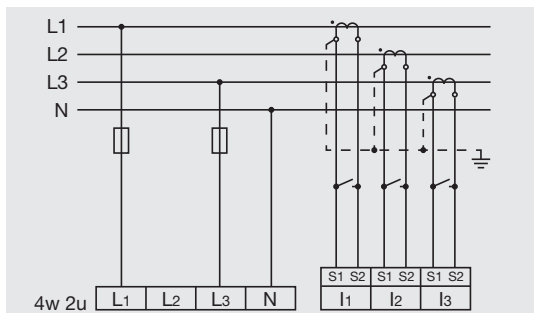


Fig. Mesure sur un réseau triphasé à 4 conducteurs avec charge asymétrique.

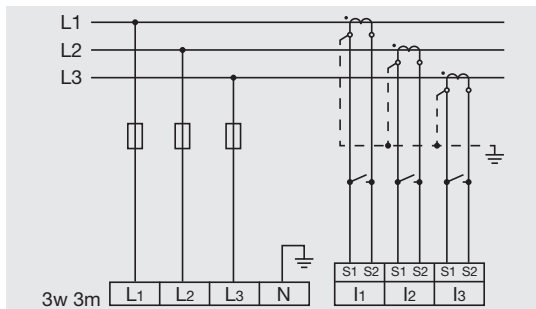


Fig. Mesure sur un réseau triphasé à 3 conducteurs avec charge asymétrique.

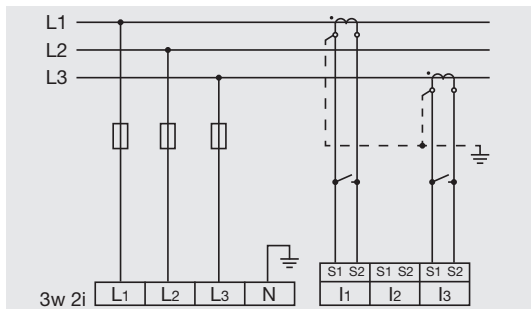


Fig. Mesure sur un réseau triphasé à 3 conducteurs avec charge asymétrique.

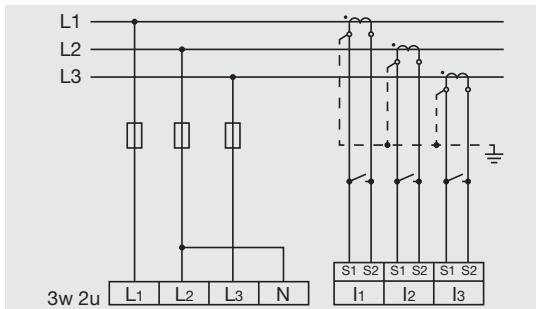


Fig. Mesure sur un réseau triphasé à 3 conducteurs avec charge asymétrique.

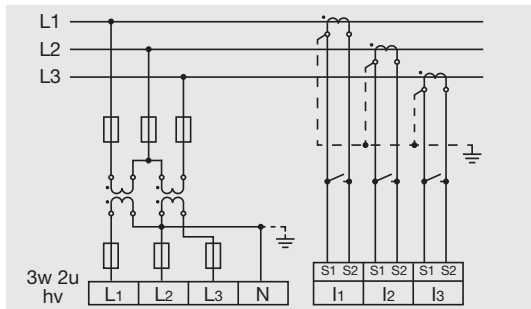


Fig. Mesure sur un réseau triphasé à 3 conducteurs avec charge asymétrique.



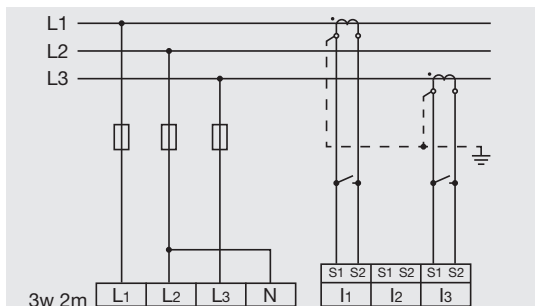


Fig. Mesure sur un réseau triphasé à 3 conducteurs avec charge asymétrique.

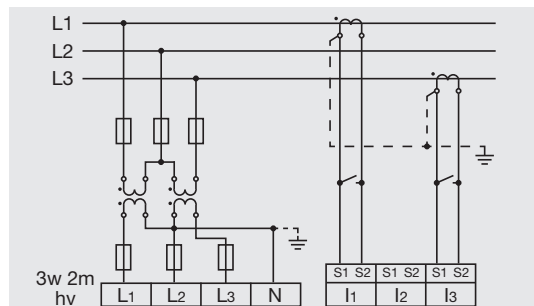


Fig. Mesure sur un réseau triphasé à 3 conducteurs avec charge asymétrique.

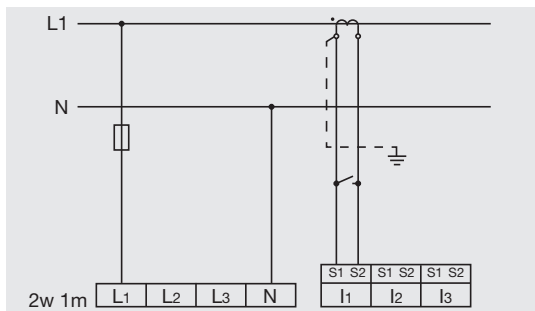


Fig. Mesure d'une phase sur un réseau triphasé à 4 conducteurs.

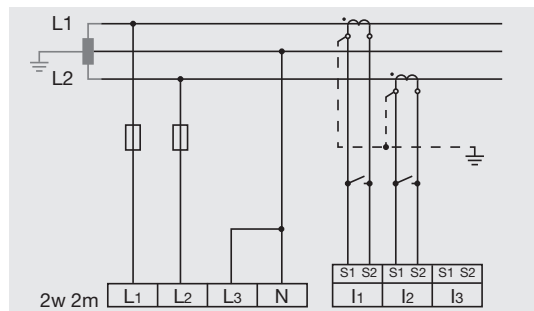


Fig. Mesure sur un réseau monophasé à 3 conducteurs. I3 et U3 ne sont pas calculés et prennent la valeur zéro.

### Mesure auxiliaire, entrée V4

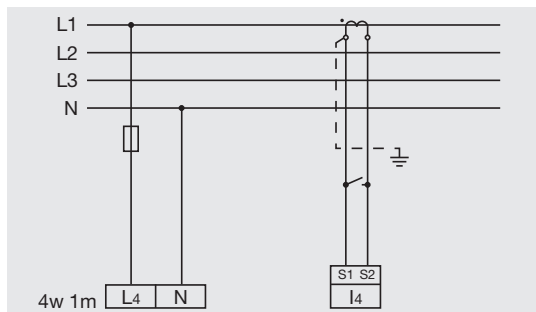


Fig. Mesure sur un réseau triphasé à 4 conducteurs avec charge symétrique.

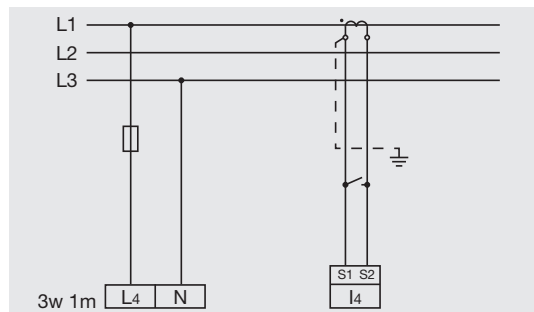


Fig. Mesure sur un réseau triphasé à 3 conducteurs avec charge symétrique.

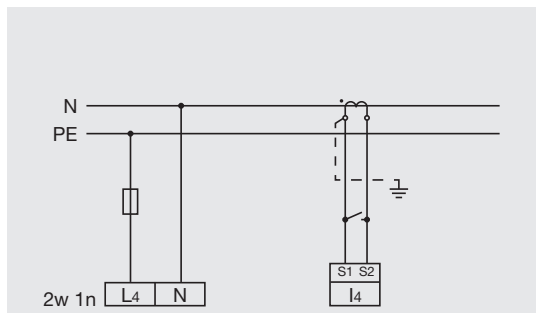


Fig. Mesure de la tension entre N et PE. Mesure du courant dans le conducteur neutre.



Si la mesure principale (entrées V1-V3) est raccordée à un réseau triphasé à 3 conducteurs, la mesure auxiliaire (entrée V4) ne peut plus être utilisée en tant qu'entrée de mesure.



Pour la mesure avec la mesure auxiliaire (V4), une tension doit être raccordée à la mesure principale pour la détermination de la fréquence.

## Mesure de la fréquence

L'analyseur UMG 512 convient à la mesure des réseaux dont l'oscillation de base de la tension est comprise entre 15 Hz et 440 Hz.

Pour déterminer automatiquement (longue portée) la fréquence du réseau, une tension L1-N supérieure à 10 V<sub>eff</sub> doit être présente à l'entrée de mesure de tension V1.

La mesure de la fréquence du réseau s'effectue au niveau des entrées de mesure de la mesure principale (V1,V2,V3).



Les tensions et les courants de mesure doivent provenir du même réseau.

## Mesure du courant

L'UMG 512 est conçu pour le raccordement de transformateurs de courant avec courants secondaires de .. /1 A et .. /5 A.

Le rapport de transformateur de courant réglé en usine est de 5/5 A et doit être adapté si nécessaire au transformateur de courant utilisé.

Seuls les courants alternatifs peuvent être mesurés, et non les courants continus.

Chaque entrée de mesure de courant peut être chargée avec 120 A pendant 1 seconde.



### Attention !

Les conduites de mesure doivent être conçues pour une température de service d'au moins 80 °C.



### Attention !

L'UMG 512 n'est pas adapté à la mesure de tensions continues.



La borne à vis installée doit être fixée correctement sur l'appareil avec les deux vis !

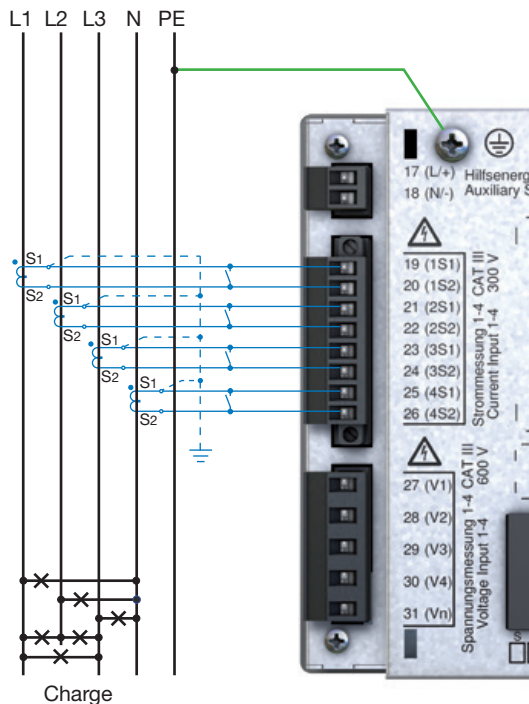


Fig. Mesure de courant (I1-I3) avec le transformateur de courant (exemple de raccordement)

## Direction du courant

La direction du courant peut être corrigée individuellement pour chaque phase sur l'appareil ou sur les interfaces série disponibles.

En cas d'erreur de raccordement, aucune modification ultérieure du transformateur de courant n'est nécessaire.



### Raccordements du transformateur de courant !

Les raccordements secondaires du transformateur de courant doivent être mis en court-circuit avec le transformateur avant de couper les conduites d'alimentation vers l'UMG 512 !

En cas de présence d'un interrupteur de test mettant automatiquement les conduites secondaires du transformateur de courant en court-circuit, il suffit de placer cet interrupteur en position « Vérification » si les court-circuiteurs ont été contrôlés au préalable.



### Attention !

La mesure de courant différentiel est effectuée par les bornes I5 et I6. Aucune différenciation concernant la direction pour les courants différentiels n'est effectuée du côté réseau ou charge (pas de sélection de la direction).



### Mise à la terre du transformateur de courant !

Si un raccord est prévu pour la mise à la terre de l'enroulement secondaire, celui-ci doit être mis à la terre.



### Transformateur de courant ouvert !

Des pics de tension présentant des risques mortels élevés en cas de contact peuvent survenir sur les transformateurs de courant utilisés ouverts du côté secondaire !

Pour les « transformateurs de courant à ouverture sûre », l'isolation de l'enroulement doit être mesurée de sorte à ce que les transformateurs de courant puissent être utilisés alors qu'ils sont ouverts. Le contact avec ces transformateurs de courant est également dangereux, lorsqu'ils sont utilisés ouverts.

### Mesure du courant de somme

En cas de mesure de courant par deux transformateurs de courant, le rapport de conversion totale du transformateur de courant doit être programmé dans l'UMG 512.

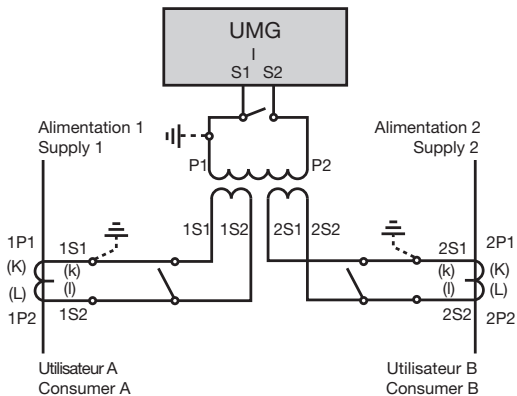


Fig. Exemple, mesure de courant par un transformateur de courant de somme.

Exemple :

La mesure de courant est effectuée par deux transformateurs de courant. Les deux transformateurs de courant ont un rapport de conversion de 1 000/5 A. La mesure de somme est effectuée avec un transformateur de courant de somme 5+5/5 A.

L'UMG 512 doit être réglé de la manière suivante :

Courant primaire :  $1\ 000\ \text{A} + 1\ 000\ \text{A} = 2\ 000\ \text{A}$   
 Courant secondaire :  $5\ \text{A}$

### Mesure directe

Avec l'analyseur UMG 512, vous pouvez mesurer des courants jusqu'à 5 A directement sans transformateur de courant.


Notez que la mesure directe du courant ne peut être effectuée que sur des systèmes triphasés à 4 conducteurs présentant des tensions nominales jusqu'à

- 127 V/220 V (300V CAT III) selon UL
- 277 V/480 V (300V CAT III)

et sur des systèmes triphasés à 3 conducteurs présentant des tensions nominales jusqu'à


- 277 V (300 V CAT III) selon UL
- 480 V (300 V CAT III).

Comme aucune protection n'est intégrée à l'UMG 512 pour la mesure du courant, l'installation doit en être dotée.

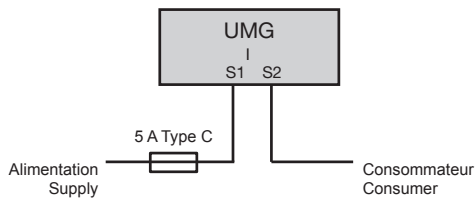

### Ampèremètre

Si vous voulez mesurer le courant avec un ampèremètre en plus de l'UMG 512, l'ampèremètre doit être aligné avec l'UMG 512.

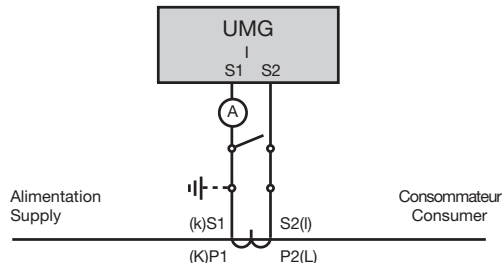


### Entrées de courant différentiel (RCM)

L'UMG 512 est utilisé comme dispositif de surveillance du courant différentiel (RCM) pour la surveillance des courants alternatifs, les courants continus pulsés et les courants continus simples.

L'UMG 512 peut mesurer les courants différentiels selon IEC/TR 60755 (2008-01)

 de type A.

Le raccordement des transformateurs de courant différentiel externes adaptés avec un courant nominal de 30 mA est effectué sur les entrées du transformateur de courant différentiel I5 (borne 4/5) et I6 (borne 6/7).

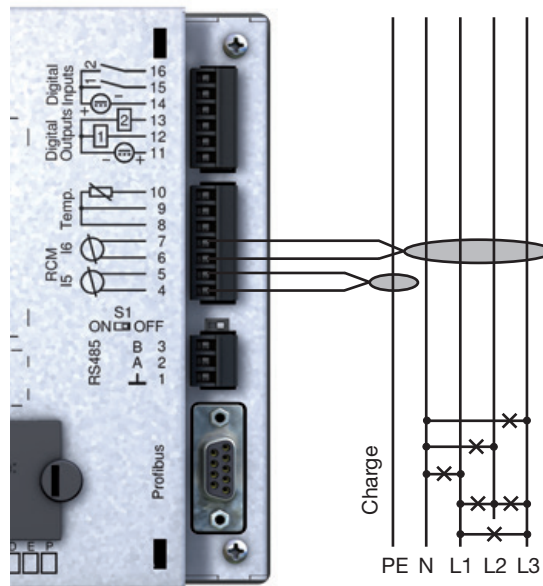

*Fig. Exemple de raccordement de la mesure de courant différentiel via le transformateur de courant*



#### Rapport de transformateur de courant différentiel

Dans le logiciel GridVis compris dans le contenu de la livraison, les rapports de conversion pour les entrées de transformateur de courant différentiel peuvent être programmés individuellement.



Aucun schéma de raccordement ne doit être configuré pour les entrées de mesure I5 et I6 !





### Attention !

Les matériels raccordés aux entrées analogiques doivent présenter une isolation renforcée ou doublée avec les circuits de courant de secteur !

#### *Exemple de sonde de température :*

Sur un réseau 300 V CAT III, une sonde de température doit opérer sa mesure à proximité de conduites réseau **non** isolées.

Solution :

Pour un réseau 300 V CAT III, la sonde de température doit présenter une isolation renforcée ou doublée. Cela correspond à une tension de contrôle pour la sonde de température de 3 000 V AC (durée d'1 min.).

#### *Exemple de transformateur de courant différentiel :*

Sur un réseau 300 V CAT III, un transformateur de courant différentiel doit opérer sa mesure sur des conduites réseau isolées.

Solution :

L'isolation des conduites réseau et celle du transformateur de courant différentiel doivent remplir les conditions d'une isolation de base pour réseau 300 V CAT III. Cela correspond à une tension de contrôle de 1 500 V AC (durée d'1 min.) pour les conduites réseau isolées et à une tension de contrôle de 1 500 V AC (durée d'1 min.) pour le transformateur de courant différentiel.

### Surveillance des pannes

L'UMG 512 surveille la résistance ohmique au niveau des entrées de courant différentiel.

Une résistance ohmique supérieure à 300 ohms indique la présence d'une panne (par exemple, rupture de câble) de la mesure du courant différentiel.


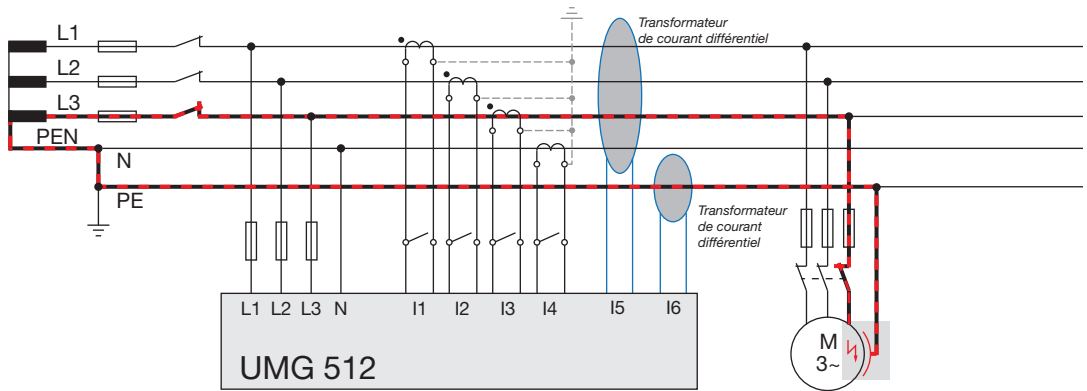


Fig. Exemple d'UMG 512 avec surveillance de courant différentiel par les entrées de mesure 15/16.

## Entrée de mesure de température

L'UMG 512 présente une entrée de mesure de température. Dans ce cas, la mesure de température est effectuée par les bornes 8 à 10.

La charge totale (capteur + conduite) de 4 kohms ne doit pas être dépassée.

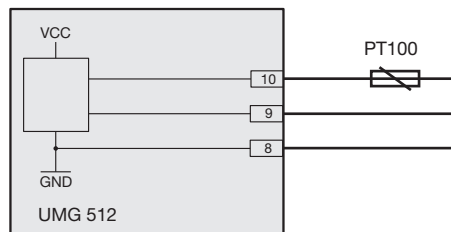

### Attention !

Profibus, RS485 et l'entrée de mesure de température ne sont pas séparés de manière galvanique.



Utilisez une conduite blindée pour le raccordement du capteur de température.


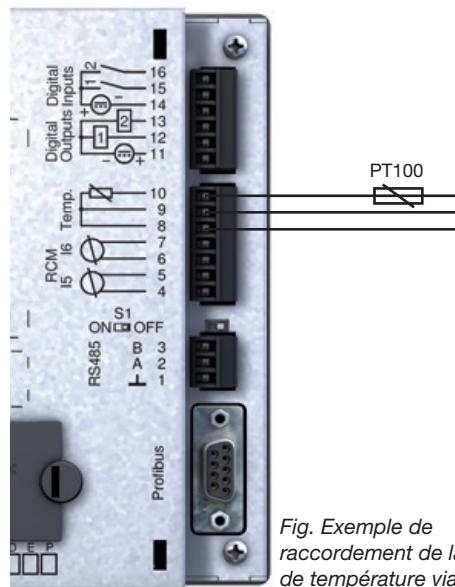


Fig. Exemple de raccordement de la mesure de température via PT100

## Interface RS485

Sur l'UMG 512, l'interface RS485 est présentée en tant que contact enfichable à 3 pôles pour l'UMG 96RM-E et communique par le protocole Modbus RTU.

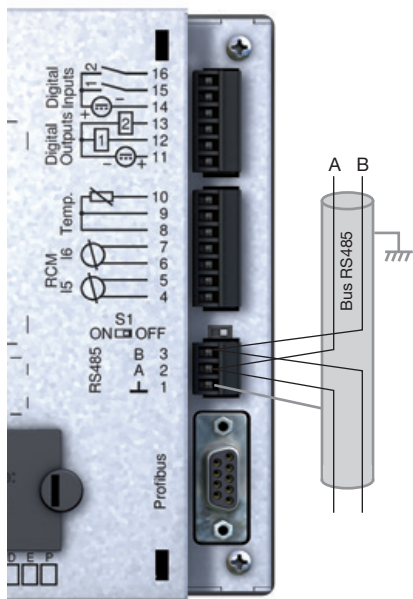


## Résistances de terminaison


Au début et à la fin d'un segment, le câble est fermé par des résistances (120 ohms 1/4 W).




Le commutateur DIP S1 de l'UMG 512 permet une terminaison à l'intérieur de l'appareil.

### Correct



### Faux




-  Plaqué à bornes dans l'armoire électrique.
-  Appareil avec interface RS485.  
(Sans résistance de terminaison)
-  Appareil avec interface RS485.  
(Avec résistance de terminaison sur l'appareil)


## Blindage

Pour les raccordements réalisés via l'interface RS485, il convient de prévoir un câble torsadé et blindé.

- Mettez à la terre à l'entrée de l'armoire les blindages de l'ensemble des câbles en direction de l'armoire.
- Raccordez le blindage sur une grande surface et d'une manière permettant une bonne conductivité avec une mise à la terre exempte de tension externe.
- Amortissez de manière mécanique le câble au-dessus de la bride de mise à la terre pour éviter l'endommagement du câble dû à son mouvement.
- Utilisez les entrées de câble adaptées à l'introduction du câble dans l'armoire électrique (par ex. vissages PG).

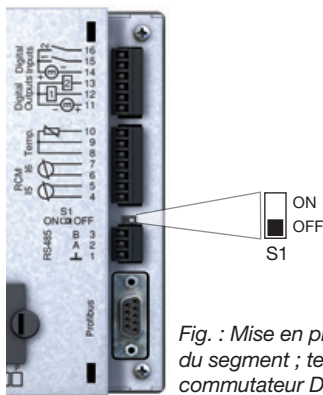

*Fig. : Mise en place au milieu du segment ; terminaison par commutateur DIP S1 désactivée (OFF)*

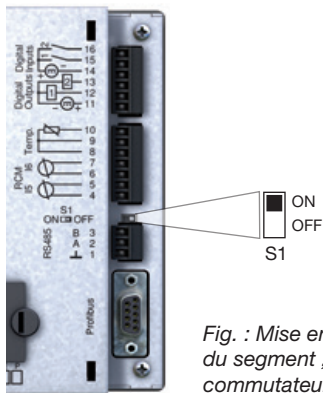

*Fig. : Mise en place à l'extrémité du segment ; terminaison par commutateur DIP S1 activée (ON)*

## Type de câble

Les câbles utilisées doivent être adaptées à une température ambiante d'au moins 80 °C.

Types de câble recommandés :

Unitronic Li2YCY(TP) 2x2x0,22 (câble Lapp)

Unitronic BUS L2/FIP 1x2x0,64 (câble Lapp)

## Longueur maximale de câble

1 200 m pour un débit en bauds de 38,4 k.

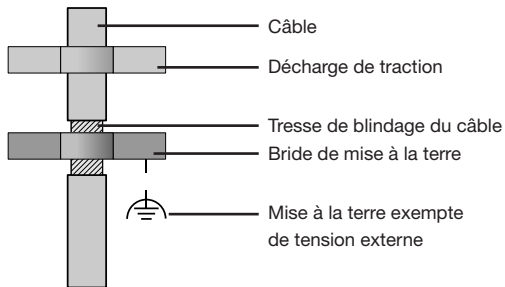


Fig. Disposition du blindage lors de l'entrée de l'armoire.



Les câbles CAT ne conviennent pas au câblage de bus. Utilisez pour ce faire les types de câble recommandés.

## Structure de bus

- Tous les appareils sont raccordés dans une structure de bus (linéaire) et chaque appareil comporte une adresse propre dans le bus (voir également la programmation des paramètres).
- Un segment peut regrouper jusqu'à 32 participants.
- Au début et à la fin d'un segment, le câble est fermé par des résistances (terminaison de bus, 120 ohms 1/4 W).
- En présence de plus de 32 participants, des répéteurs (amplificateurs) doivent être utilisés afin de raccorder les différents segments.
- Les appareils avec terminaison de bus activée doivent être mis sous tension.
- Il est recommandé de placer le Master à l'extrémité d'un segment.
- Le bus est hors service en cas d'échange du Master avec terminaison de bus activée.
- Le bus peut devenir instable en cas d'échange d'un Slave avec terminaison de bus activée ou hors tension.
- Les appareils ne participant pas à la terminaison de bus peuvent être échangés sans que le bus ne devienne instable.

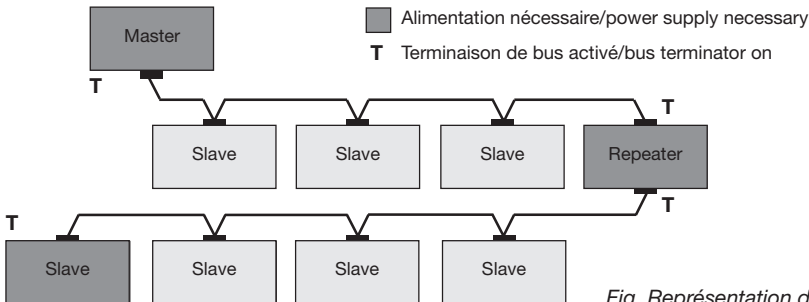


Fig. Représentation de la structure de bus

## Interface Profibus

Cette interface RS485 conçue en tant que douille DSub à 9 pôles prend en charge le protocole Profibus DP V0 Slave.

Pour un raccordement facile des conduites de bus entrantes et sortantes, celles-ci doivent être raccordées par une fiche Profibus avec UMG 512.

Nous recommandons l'utilisation d'une fiche Profibus à 9 pôles (par ex. de la société Phoenix de type « SUBCON-Plus-Profib/AX/SC » avec la référence d'article 2744380. (Réf. art. Janitza : 13.10.539)

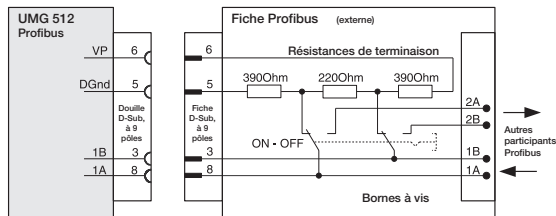


Fig. Fiche Profibus avec résistances de terminaison.



L'adresse d'appareil doit être définie par le menu de configuration en cas d'utilisation d'un appareil dans un système Profibus !

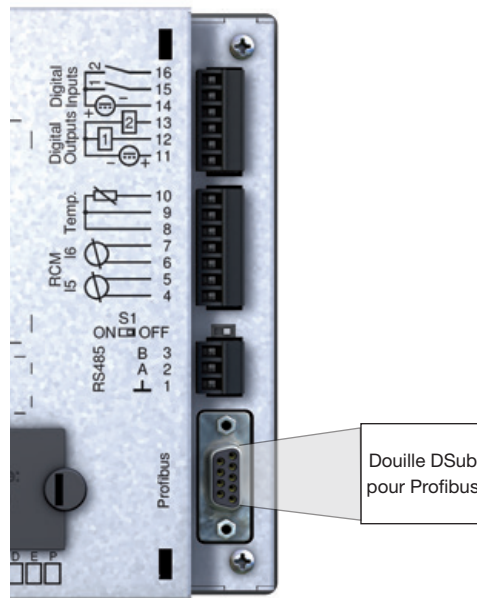


Fig. UMG 512 avec douille DSub pour Profibus (Vue de l'arrière).



## Raccordement des conduites de bus

La conduite de bus entrante est raccordée avec les bornes 1A et 1B de la fiche Profibus. La conduite de bus sortante vers l'appareil suivant dans la ligne doit être raccordée avec les bornes 2A et 2B.

Si aucun appareil ne suit dans la ligne, la conduite de bus doit être fermée avec des résistances (commutateur sur ON).

Les bornes 2A et 2B sont déconnectés pour la conduite de bus sortante en position ON du commutateur.

Vitesses de transfert en kbit/s	Longueur max. de segment
9,6 ; 19,2 ; 45,45 ; 93,75	1 200 m
187,5	1 000 m
500	400 m
1 500	200 m
3 000 ; 6 000 ; 12 000	100 m

*Tab. Longueurs de segment conformément aux spécifications de Profibus.*

## Interface Ethernet

Les réglages réseau pour Ethernet doivent être déterminés par l'administrateur réseau et réglés conformément sur l'UMG 512.

Si les réglages réseau sont inconnus, l' UMG 512 ne doit pas être intégré dans le réseau via le câble patch.



### Attention !


Le raccordement de l'UMG 512 à Ethernet doit uniquement être effectué après consultation avec l'administrateur réseau !




### Attention !

L'UMG 512 est réglé en usine sur l'attribution dynamique d'adresse IP (**Mode DHCP**).

La modification des réglages est effectuée comme le décrit la section « Configuration TCP/IP » ou via une connexion Ethernet adaptée à l'aide du logiciel GridVis.

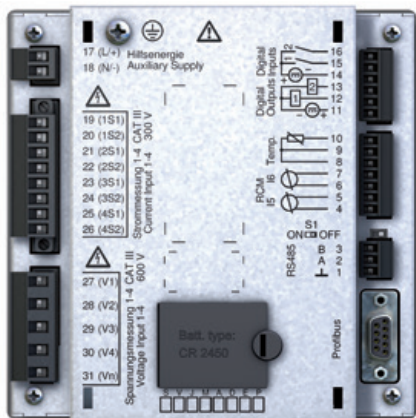

Raccordement Ethernet

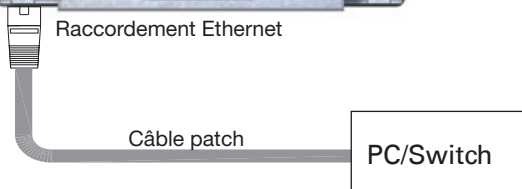

Câble patch

PC/Switch

## Sorties numériques

L'UMG 512 possède deux sorties numériques. Les sorties sont séparées de manière galvanique de l'électronique d'exploitation par l'optocoupleur. Les sorties numériques ont une référence commune.

- Les sorties numériques peuvent coupler les charges de courant continu et alternatif.
- Les sorties numériques ne résistent **pas** aux courts-circuits.
- Les conduites de plus de 30 m de long doivent être posées avec blindage.
- Une tension auxiliaire externe est nécessaire.
- Les sorties numériques peuvent être utilisées en tant que sorties d'impulsion.

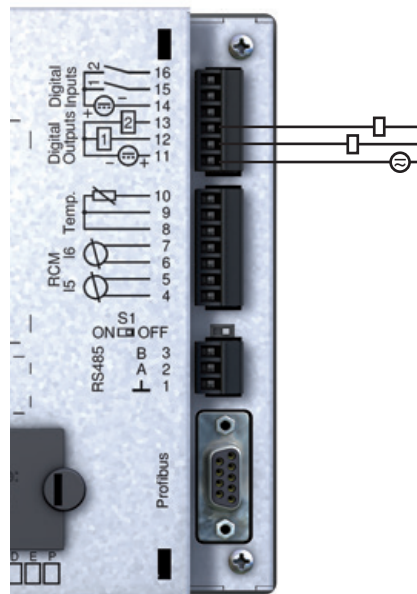


Fig. Raccordement de sorties numériques

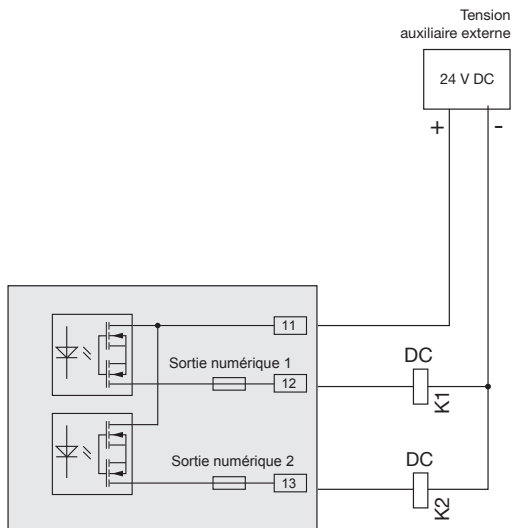


Fig. Exemple de raccordement de deux relais aux sorties numériques



La tension auxiliaire (DC) doit uniquement présenter une ondulation résiduelle max. de 5 % en cas d'utilisation des sorties numériques en tant que sorties d'impulsion.



Dans le logiciel GridVis compris dans le contenu de la livraison, les fonctions pour les sorties numériques peuvent être réglées de manière claire. Une connexion entre l'UMG 512 et le PC par une interface est nécessaire pour l'utilisation du logiciel GridVis.



**Attention !**

Les sorties numériques ne résistent pas aux court-circuits !

## Entrées numériques

L'UMG 512 possède deux entrées numériques. Un signal d'entrée peut être reconnu à l'entrée numérique en présence d'une tension de min. 18 V et de max. 28 V DC (4 mA standard). Avec une tension comprise entre 0 et 5 V et un courant inférieur à 0,5 mA, aucun signal d'entrée n'est disponible.

Les conduites de taille supérieure à 30 m doivent être posées avec un blindage.

La polarité de la tension d'alimentation doit être respectée !

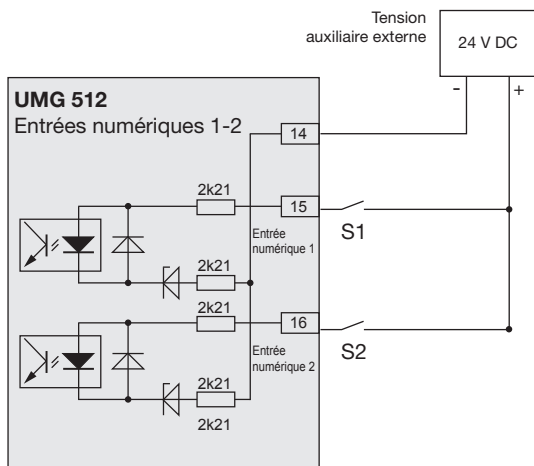


Fig. Exemple pour le raccordement des contacts de commutation externes S1 et S2 aux entrées numériques 1 et 2.

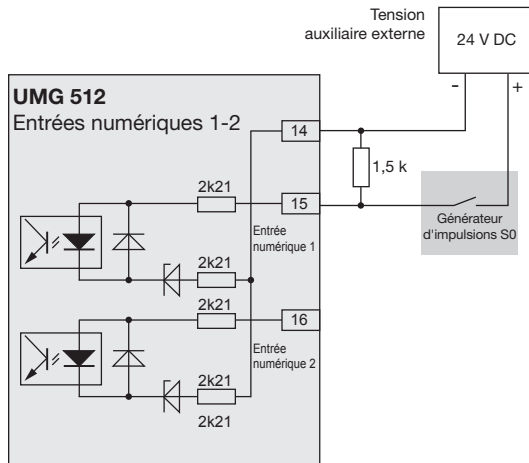


Fig. Raccordement de sorties numériques

## Entrée d'impulsion S0

Vous pouvez raccorder un générateur d'impulsions S0 à chaque entrée numérique selon la DIN EN62053-31.

Une tension auxiliaire externe avec une tension de sortie dans la plage de 18 .. 28 V DC et une résistance de 1,5 kohms est nécessaire.



## Utilisation

L'UMG 512 est commandé par six touches fonctionnelles.

Selon le contexte, les six touches sont associées à différentes fonctions :

- Sélection des affichages de valeur de mesure.
- Navigation dans les menus.
- Modification des paramètres de l'appareil.









— Titre de l'affichage

— Valeurs de mesure

— Description des touches de fonction

— Touches de fonction

## Signification des touches

Touche	Fonction
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Retourner au premier écran (Home - Accueil)</li> <li>• Quitter le menu de sélection</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionner un chiffre</li> <li>• Sélectionner les valeurs principales (U, I, P, etc.)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Changer (chiffre -1)</li> <li>• Valeurs secondaires (sélectionner)</li> <li>• Sélectionner le point de menu</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Changer (chiffre +1)</li> <li>• Valeurs secondaires (sélectionner)</li> <li>• Sélectionner le point de menu</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sélectionner un chiffre</li> <li>• Sélectionner les valeurs principales (U, I, P, etc.)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ouvrir le menu de sélection</li> <li>• Confirmer la sélection</li> </ul>


## Affichage de valeur de mesure

### Valeurs principales

Les touches 2 et 5 permettent de faire défiler les valeurs principales des affichages de valeur de mesure (cf. page 120-123).

### Valeurs secondaires

Les touches 3 et 4 permettent de sélectionner les valeurs secondaires d'un affichage de valeur de mesure (cf. page 120-123).

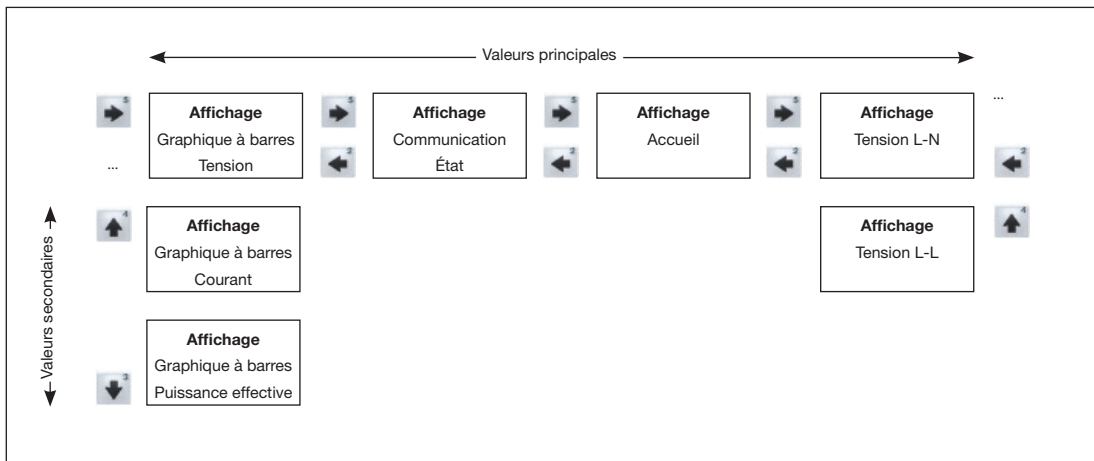



## Affichage de valeur de mesure Home (Accueil)

Une fois le réseau rétabli, l'UMG 512 démarre et affiche l'affichage de valeur de mesure Home (Accueil).


Cet affichage de valeur de mesure contient le nom de l'appareil, ainsi qu'un aperçu des valeurs de mesure importantes. À l'état de livraison, le nom de l'appareil se compose du type d'appareil et du numéro de série de l'appareil.

UMG512 - 51201480					
	Voltage	Current	Real Power	Reactive Pw.	PF
L1-N	221 V	0.05 A	0.01 kW	± 0.00 kvar	1.00
L2-N	221 V	0.05 A	0.01 kW	± 0.00 kvar	1.00
L3-N	221 V	0.05 A	0.01 kW	± 0.00 kvar	1.00
L4-N	221 V	0.05 A	0.02 kW	± 0.00 kvar	1.00
L1..L3	50.0 Hz	0.14 A	0.02 kW	± 0.00 kvar	1.00
Dig. Output			Dig. Input		
..			..		
config ◀ ▶					

home

ESC

Par le biais de Home (Accueil) - Touche 1, vous accédez directement au premier affichage de valeur de mesure Home (Accueil) à partir des affichages de valeur de mesure pour les valeurs principales.

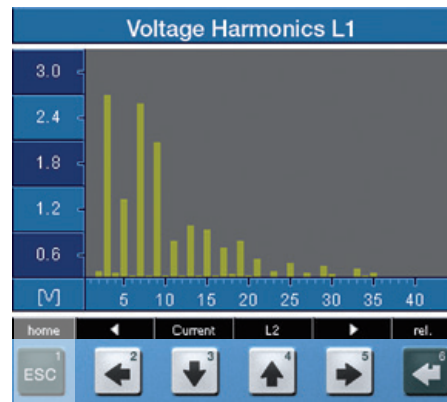


## Sélectionner l'affichage de valeur de mesure

Vous souhaitez accéder à un affichage de valeur de mesure présentant les valeurs principales.

- Les touches 2 et 5 vous permettent de parcourir les affichages de valeur de mesure des valeurs principales.
- La touche de fonction 1 (Home - Accueil) vous permet toujours d'accéder au premier affichage de valeur de mesure.

Vous souhaitez accéder à un affichage de valeur de mesure présentant les valeurs secondaires.

- Sélectionnez l'affichage de valeur de mesure présentant les valeurs principales.
- Les touches 3 et 4 vous permettent de sélectionner l'affichage de valeur de mesure des valeurs secondaires.

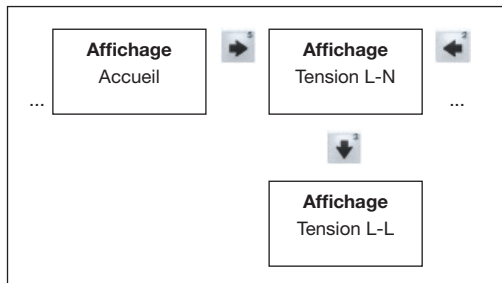

Exemple : Sélection des valeurs secondaires de tension.

Voltage L-N			
	Value	Min Value	Max Value
L1-N	225.5 v	217.0 v	228.7 v
L2-N	225.5 v	217.1 v	233.9 v
L3-N	225.4 v	216.9 v	233.8 v
L4-N	225.4 v	216.9 v	233.8 v

home	←	L-N	→	select
ESC 1	← 2	↓ 3	↑ 4	→ 5
				← 6



Voltage L-L			
	Value	Min Value	Max Value
L1-L2	384.1 v	217.1 v	404.4 v
L2-L3	383.4 v	216.9 v	403.4 v
L3-L1	383.5 v	217.7 v	404.4 v
L4-N	0.4 v	0.2 v	1.6 v

home	←	L-N	→	select
------	---	-----	---	--------

## Appeler les informations supplémentaires

- Les touches 2 et 5 vous permettent d'accéder à l'affichage de valeur de mesure souhaité.
- Activez la sélection de la valeur de mesure avec la touche 6 (Auswahl - Sélection).
- La couleur d'arrière-plan de la valeur de mesure passe du gris au vert. Les informations supplémentaires sont affichées dans une fenêtre bleue.
- Les touches 2 et 5 vous permettent de sélectionner la valeur de mesure souhaitée.
- Quittez le processus avec la touche 1 (ESC) ou choisissez une autre valeur de mesure à l'aide des touches 2 à 5.

Voltage L-N			
	Value	Min Value	Max Value
L1-N	225,5 v	217,0 v	228,7 v
L2-N	225,5 v	217,1 v	233,9 v
L3-N	225,4 v	216,9 v	233,8 v
L4-N	225,4 v	216,9 v	233,8 v

home ← L-N → select

ESC 1   ← 2   ↓ 3   ↑ 4   → 5   ← 6

Voltage L-N			
	Value	Min Value	Max Value
L1-N	225,3 v	217,0 v	228,7 v
L2-N	THD 2,3 % Power Factor 1,00 Frequency 50,00 Hz	17,1 v	233,9 v
L3-N	225,2 v	216,9 v	233,8 v
L4-N	225,2 v	216,9 v	233,8 v

esc   ←   ↓   ↑   →

### Supprimer individuellement les valeurs min./max.

- Les touches 2 et 5 vous permettent d'accéder à l'affichage de valeur de mesure souhaité.
- Activez la sélection de la valeur de mesure avec la touche 6 (Sélection).
- La couleur d'arrière-plan de la valeur de mesure passe du gris au vert. Les informations supplémentaires sont affichées dans une fenêtre bleue.
- Les touches 2 et 5 vous permettent de sélectionner la valeur min. ou max. souhaitée.
- La date et l'heure de l'action sont affichées en tant qu'informations supplémentaires.
- La touche 6 (Reset) permet de supprimer la valeur min. ou max. sélectionnée.
- Quittez le processus avec la touche 1 (ESC) ou choisissez une autre valeur min. ou max. à l'aide des touches 2 à 5.

Voltage L-N			
	Value	Min Value	Max Value
L1-N	225,5 v	217,0 v	228,7 v
L2-N	225,5 v	217,1 v	233,9 v
L3-N	225,4 v	216,9 v	233,8 v
L4-N	225,4 v	216,9 v	233,8 v

home ← L-L → select

ESC 1   ← 2   ↓ 3   ↑ 4   → 5   ← 6

Voltage L-N			
	Value	Min Value	Max Value
L1-N	225,1 v	223,4 v	225,9 v
L2-N	225,1 v	217,1 v	233,9 v
L3-N	225,0 v	216,9 v	233,8 v
L4-N	225,0 v	216,9 v	233,8 v

06-04-2011 07:47:08

esc   ←   ↓   ↑   →   reset



Les dates et heures des valeurs Min./Max. sont indiquées en heure UTC (temps universel coordonné).

## Liste des transitoires

La liste des transitoires répertorie les transitoires détectés.

- La liste des transitoires se compose de 2 pages.
- La page 1 répertorie les transitoires 1 à 8 tandis que la page 2 répertorie les transitoires 9 à 16.

## Afficher les transitoires

- Les touches 2 et 5 vous permettent d'accéder à l'affichage des valeurs principales Transitoires.
- Sélectionnez la page souhaitée avec la touche 4.
- Avec la touche 6 (Sélection), accédez à la liste des transitoires et choisissez-en une à l'aide des touches 3 et 4.
- Avec la touche 6 (enter - Entrée), affichez une représentation graphique d'une transitoire.
- Avec la touche 6 (Légende), affichez ou masquez la légende.
- La touche 1 (Esc) permet de quitter la représentation graphique de la transitoire.

Les tensions transitoires sont des phénomènes transitoires d'oscillation à impulsions rapides sur des réseaux électriques.


Il est impossible de prévoir le moment où ces tensions transitoires se produisent, et ont une durée limitée.

Les tensions transitoires sont provoquées par l'effet de la foudre, par des opérations de commutation ou par le déclenchement de fusibles.

Transients (1..8)		
Phase	Reason	Date/Time
L1	delta	2011 Mar 16 15:33:07,122
L4	delta	2011 Mar 16 15:32:29,826
L3	delta	2011 Mar 16 15:32:29,819
L2	delta	2011 Mar 16 15:32:29,813
L2	delta	2011 Mar 16 15:32:29,806
L1	delta	2011 Mar 16 15:32:29,799
L4	delta	2011 Mar 16 15:32:29,793
L3	delta	2011 Mar 16 15:32:29,786

Navigation: esc, enter, down, up, right, left

Buttons: ESC 1, ← 2, ↓ 3, ↑ 4, → 5, ← 6

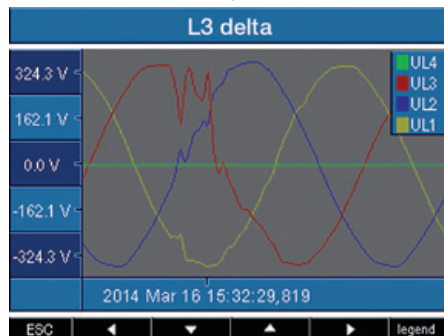

## Liste des événements


La liste des événements répertorie les événements détectés.

- La liste des événements se compose de 2 pages.
- La page 1 répertorie les événements 1 à 8 tandis que la page 2 répertorie les événements 9 à 16.

## Afficher les événements

- Les touches 2 et 5 vous permettent d'accéder à l'affichage des valeurs principales Événements.
- Sélectionnez la page souhaitée avec la touche 4.
- Avec la touche 6 (Sélection), accédez à la liste des événements et choisissez-en un à l'aide des touches 3 ou 4.
- Avec la touche 6 (enter - Entrée), affichez une représentation graphique d'un événement.
- Avec la touche 6 (Légende), affichez ou masquez la légende.
- La touche 1 (Esc) permet de quitter la représentation graphique de l'événement.

Les événements correspondent à des franchissements de seuils de valeurs effectives de courant et de tension.

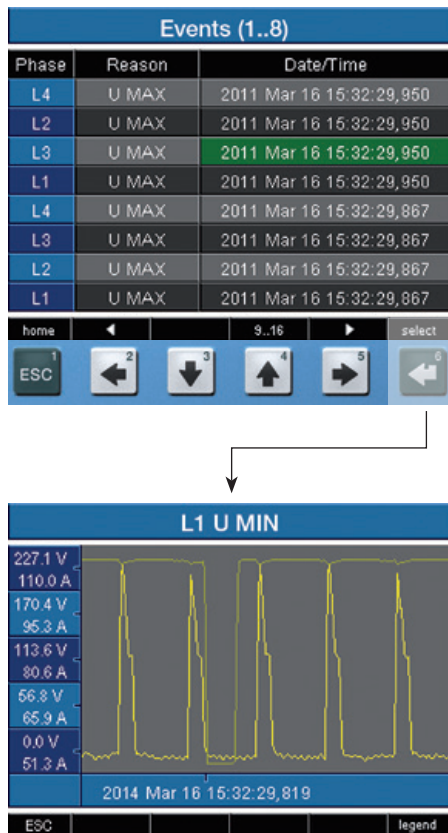

## Configuration

La tension d'alimentation doit être raccordée pour la configuration de l'UMG 512.

### Appliquer la tension d'alimentation

- La hauteur de la tension d'alimentation de l'UMG 512 est indiquée sur la plaque signalétique.
- Après l'établissement de la tension d'alimentation, un écran de démarrage apparaît. Quelque 10 secondes plus tard, l'UMG 512 bascule sur le premier affichage de valeur de mesure Home (Accueil).
- Si aucun affichage n'apparaît, vérifiez que la tension d'alimentation établie se situe dans la plage de tension nominale.

UMG512 - 51201480					
	Voltage	Current	Real Power	Reactive Pw.	PF
L1-N	221 V	0.05 A	0.01 kW	±0.00 kvar	1.00
L2-N	221 V	0.05 A	0.01 kW	±0.00 kvar	1.00
L3-N	221 V	0.05 A	0.01 kW	±0.00 kvar	1.00
L4-N	221 V	0.05 A	0.02 kW	±0.00 kvar	1.00
L1..L3	50.0 Hz	0.14 A	0.02 kW	±0.00 kvar	1.00
Dig. Output			Dig. Input		
config ◀ ▶					

Fig. Exemple d'affichage de valeur de mesure Home (Accueil)



### Attention !

Les tensions d'alimentation ne correspondant pas aux indications de la plaque signalétique peuvent entraîner des dysfonctionnements et la destruction de la machine.

## Menu Configuration

Une fois le réseau rétabli, l'appareil affiche l'affichage de valeur de mesure Home (Accueil).

- Avec la touche 1, ouvrez le menu «Configuration».

Si vous vous trouvez dans un affichage de valeur de mesure de valeurs principales, utilisez la touche 1 (Home - Accueil) pour revenir directement à l'affichage Home (Accueil). Une nouvelle activation de la touche 1 ouvre le menu «Configuration». Les touches 3 ou 4 permettent de sélectionner les sous-menus souhaités qui peuvent ensuite être activés à l'aide de la touche 6 (enter - Entrée).

## Langue

Vous pouvez définir directement dans le menu «Configuration» la langue des affichages de valeur de mesure et des menus.

Plusieurs langues sont à votre disposition. La configuration par défaut utilise l'anglais.

Si le champ de langue est marqué en vert, actionnez la touche 6 (enter - Entrée), puis les touches 3 ou 4 pour sélectionner la langue de votre choix. Une nouvelle activation de la touche 6 (enter - Entrée) confirme la sélection et change la langue d'affichage.

UMG512 - 51201480					
	Voltage	Current	Real Power	Reactive Pw.	PF
L1-N	221 V	0.05 A	0.01 kW	±0.00 kvar	1.00
L2-N	221 V	0.05 A	0.01 kW	±0.00 kvar	1.00
L3-N	221 V	0.05 A	0.01 kW	±0.00 kvar	1.00
L4-N	221 V	0.05 A	0.02 kW	±0.00 kvar	1.00
L1..L3	50.0 Hz	0.14 A	0.02 kW	±0.00 kvar	1.00
Dig. Output			Dig. Input		
.			.		
config					
ESC 1		← 2	↓ 3	↑ 4	→ 5
← 6					

Main menu	
Language	English
Communication	->
Measurement	->
System	->
Display	->
Colors	->
Extensions	->
esc	
enter	



## Communication

L'UMG 512 dispose d'une interface Ethernet et d'une interface RS485.

### Ethernet (TCP/IP)

Sélectionnez ici le type d'adressage de l'interface Ethernet.


#### Mode DHCP

- **Off** : l'adresse IP, le masque de réseau et la passerelle sont définis par l'utilisateur et réglés directement sur l'UMG 512. Sélectionnez ce mode pour les réseaux simples dépourvus de serveur DHCP.
- **BOOTP** : BootP permet une intégration entièrement automatique de l'UMG 512 dans un réseau existant. BootP est un protocole ancien qui ne présente pas autant de fonction que DHCP.
- **DHCP** : au démarrage, l'UMG 512 obtient automatiquement l'adresse IP, le masque de réseau et la passerelle depuis un serveur DHCP.

Préréglage en usine :        **DHCP**



Le raccordement de l'UMG 512 à Ethernet doit uniquement être effectué après consultation de l'administrateur réseau !

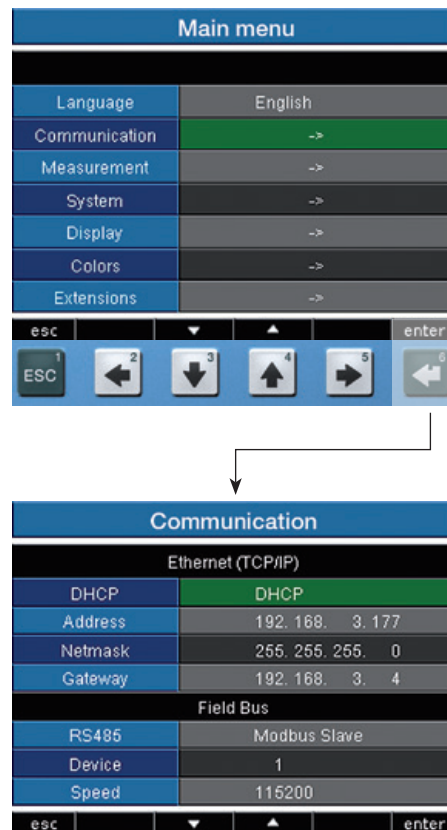

## RS485

Pour l'exploitation de l'interface RS485, vous pouvez prédéfinir le protocole, l'adresse de l'appareil et le débit en bauds. Dans une structure de bus, l'adresse de l'appareil ne doit être attribuée qu'une fois ; l'indication de débit en bauds doit être sélectionnée de manière cohérente.

Avec les touches 3 ou 4, sélectionnez le champ correspondant (marquage vert). La touche 6 (enter - Entrée) vous permet d'accéder aux différentes options. Vous pouvez ensuite faire votre choix à l'aide des touches 3 ou 4.

Une nouvelle activation de la touche 6 (enter - Entrée) confirme la sélection.

### Protocole

Options :

- Modbus Slave
- Modbus Master/passerelle (préréglage)
- Profibus DP V0 (en option)



### Adresse des appareils

Plage de réglage : 0 - 255

Préréglage en usine : 1

### Débit en bauds

Plage de réglage : 9 600, 19 200, 38 400, 57 600,  
115 200 (préréglage),  
921 600 kbits/s

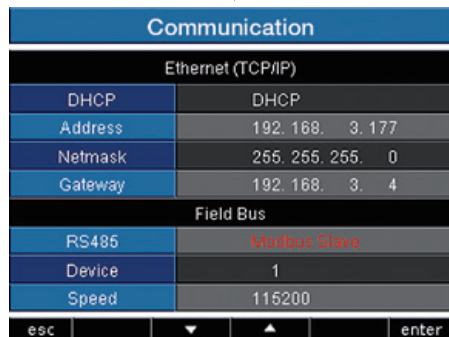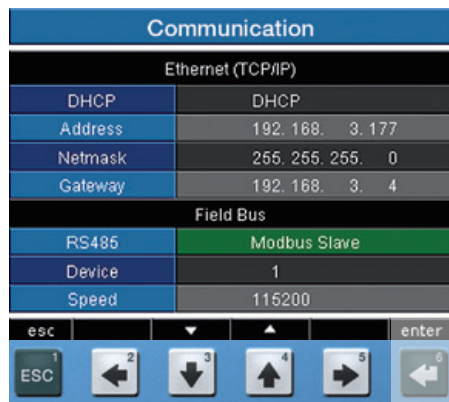

## Mesure

Measurement	
Transformer	->
Transients	->
Events	->
Voltage mode	L-N
Rated Freq.	50 Hz (fixed frequency)
Flicker	230V/50Hz
Temperature	PT100
esc	
	enter

Configurez ici :

- Les transformateurs de mesure servant à mesurer le courant et la tension
- L'enregistrement des transitoires
- L'enregistrement des événements
- La tension pertinente
- La fréquence réseau
- Les paramètres du flicker

L'UMG 512 compte 4 canaux de mesure pour la mesure du courant (I1..I4) et 4 canaux de mesure pour la mesure de la tension (V1..V4 contre Vref).

Les tensions et les courants de mesure des canaux de mesure 1-4 doivent provenir du même réseau.

### Mesure principale

La mesure principale regroupe les canaux de mesure 1-3. Utilisez les canaux de mesure 1-3 sur les systèmes triphasés.

### Mesure auxiliaire

La mesure auxiliaire correspond uniquement au canal de mesure 4. Utilisez le canal de mesure 4 pour la mesure sur des systèmes monophasés ou triphasés avec charge symétrique.

Les paramètres de fréquence et de tension pertinente sont automatiquement récupérés depuis les paramètres de mesure principale.

## Transformateur de mesure

### Transformateur de courant

Vous pouvez systématiquement attribuer des rapports de transformateur de courant à la mesure principale et à la mesure auxiliaire.

Pour une mesure directe des courants, sélectionnez le réglage 5/5A.

Plage de réglage :

Primaire                    1 .. 1000000  
 Secondaire                1 .. 5

Préréglage en usine :

Primaire                    5  
 Secondaire                5

### Courant nominal

Le courant nominal détermine la valeur à laquelle les éléments suivants :

- Surintensité de courant
- Transitoires de courant
- Facteur K et
- Mise à l'échelle automatique des graphiques se réfèrent.

Plage de réglage :            0 .. 1000000A

Transformer MAIN		
	primary	secondary
Current Transf.	5A	5A
Voltage Transf.	400V	400V
Rated Current	5A	
Rated Voltage	230V	
Apply to AUX	No	
Connection	4w3m	
esc    ▼    ▲    enter		

Transformer MAIN		
	primary	secondary
Current Transf.	5A	5A
Voltage Transf.	400V	400V
Rated Current	5A	
Rated Voltage	230V	
Apply to AUX	No	
Connection	4w3m	
esc    ▼    ▲    enter		

## Transformateur de courant différentiel

En cas d'utilisation des entrées de courant différentiel I5 et I6, les rapports de conversion des transformateurs de courant différentiel utilisés doivent être réglés.

Plage de réglage :

Primaire	1 .. 1000000
Secondaire	1

Préréglage en usine :

Primaire	5
Secondaire	5

Residual current transformer		
	primary	secondary
Current Transf. I5	600	1
Monitoring I5	active	
Current Transf. I6	127	1
Monitoring I6	inactive	
esc	▼	▲
		enter

## Contrôle

Active ou désactive la surveillance des pannes des entrées de courant différentiel correspondantes.

- **Activé** : active la surveillance des pannes pour la mesure du courant différentiel.
- **Désactivé** : désactive la surveillance des pannes pour la mesure du courant différentiel.

Residual current transformer		
	primary	secondary
Current Transf. I5	600	1
Monitoring I5	active	
Current Transf. I6	127	1
Monitoring I6	inactive	
esc	▼	▲
		enter

## Transformateur de tension

Vous pouvez systématiquement attribuer des rapports de transformateur de tension à la mesure principale et à la mesure auxiliaire.

Pour les mesures sans transformateur de tension, sélectionnez le réglage 400/400V.

Plage de réglage :

Primaire	1 .. 1000000
Secondaire	1 .. 999

Préréglage en usine :

Primaire	400
Secondaire	400

## Tension nominale

La tension nominale correspond à la « tension d'entrée convenue  $U_{din}$  » telle qu'elle est définie par la norme EN 61000-4-30. La tension nominale détermine la valeur à laquelle les éléments suivants :

- Écart supérieur (EN 61000-4-30),
- Écart inférieur (EN 61000-4-30),
- Transitoires
- Événements
- Mise à l'échelle automatique des graphiques se réfèrent.

Plage de réglage : 0 .. 1000000V

Préréglage en usine : 230V

Transformer MAIN		
	primary	secondary
Current Transf.	5A	5A
Voltage Transf.	400V	400V
Rated Current	5A	
Rated Voltage	230V	
Apply to AUX	No	
Connection	4w3m	
esc		
▼		
▲		
enter		

Transformer MAIN		
	primary	secondary
Current Transf.	5A	5A
Voltage Transf.	400V	400V
Rated Current	5A	
Rated Voltage	230V	
Apply to AUX	No	
Connection	4w3m	
esc		
▼		
▲		
enter		

## Appliquer AUX/MAIN

La configuration du transformateur de mesure peut être réglée pour la mesure principale et pour la mesure secondaire. Vous pouvez également récupérer les réglages du transformateur de mesure à partir de la mesure auxiliaire ou principale.

- **Non** : les réglages ne sont pas récupérés à partir de la mesure auxiliaire ou principale.
- **Oui** : les réglages sont récupérés à partir de la mesure auxiliaire ou principale.

Transformer MAIN		
	primary	secondary
Current Transf.	5A	5A
Voltage Transf.	400V	400V
Rated Current	5A	
Rated Voltage	230V	
Apply to AUX	No	
Connection	4w3m	

esc   ▾   ▲   enter

## Raccordement

Pour la mesure de la tension et du courant, vous pouvez utiliser la sélection «Raccordement» pour faire votre choix parmi différents schémas de raccordement (cf. p. 22).

Préréglage en usine : 4w3m

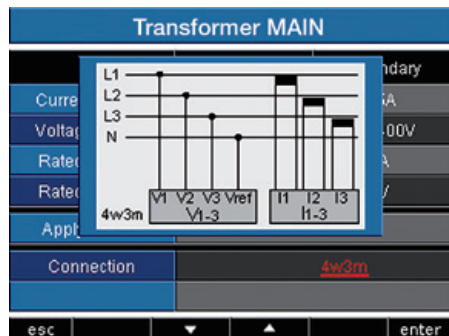


Fig. Exemple de mesure sur un réseau triphasé à 4 conducteurs avec charge asymétrique

## Transitoires

Les tensions transitoires sont des phénomènes transitoires d'oscillation à impulsions rapides sur des réseaux électriques. Il est impossible de prévoir le moment où ces tensions transitoires se produisent, et ont une durée limitée.

Les tensions transitoires sont provoquées par l'effet de la foudre, par des opérations de commutation ou par le déclenchement de fusibles.

- L'UMG 512 détecte les transitoires de plus de 39  $\mu$ s.
- L'UMG 512 contrôle les transitoires des entrées de mesure.
- Deux critères indépendants sont disponibles pour la détection des transitoires.
- Si une transitoire a été détectée, la forme d'onde est enregistrée dans un enregistrement de transitoire.
- Si une transitoire a été détectée, le seuil augmente automatiquement de 20 V, tant en mode automatique que manuel. Cette augmentation automatique du seuil diminue graduellement en moins de 10 minutes.
- Si une nouvelle transitoire est détectée dans les 60 secondes qui suivent, cette transitoire est enregistrée avec 512 points.
- Vous pouvez afficher une représentation des transitoires enregistrés à l'aide de l'explorateur d'événements du logiciel GridVis.

Measurement			
Transformer	->		
Transients	->		
Events	->		
Voltage mode	L-N		
Rated Freq.	50 Hz (fixed frequency)		
Flicker	230V/50Hz		
Temperature	PT100		
esc	▼	▲	enter

### Mode (absolu)

Si une valeur d'échantillon dépasse le seuil réglé, une transitoire est détectée.

- **Off** : la surveillance des transitoires est arrêtée
- **Automatique** : préréglage en usine. Le seuil est calculé automatiquement et s'élève à 110 % la valeur effective actuelle de 200 ms.
- **Manuel** : la surveillance des transitoires utilise les seuils réglables sous Peak.



### Mode (delta)

Si l'écart entre deux points de balayage consécutifs dépasse le seuil réglé, une transitoire est détectée.

- **Off** : la surveillance des transitoires est arrêtée.
- **Automatique** : préréglage en usine. Le seuil est calculé automatiquement et s'élève à 0,2175 fois la valeur effective actuelle de 200 ms.
- **Manuel** : la surveillance des transitoires utilise les seuils réglables sous Trns U.

### Mode (enveloppant)

Si une valeur d'échantillon dépasse la plage des enveloppants, une transitoire est détectée.

- **Off** : la surveillance des transitoires est arrêtée
- **Automatique** : préréglage en usine. L'enveloppant est calculé automatiquement et correspond à  $\pm 5\%$  de la tension nominale.
- **Manuel** : la surveillance des transitoires utilise l'enveloppant réglable.

### Appliquer AUX/MAIN

La configuration des transitoires peut être réglée pour la mesure principale et pour la mesure secondaire. Vous pouvez également récupérer les réglages à partir de la mesure auxiliaire ou principale.

- **Non** : les réglages ne sont pas récupérés à partir de la mesure auxiliaire ou principale.
- **Oui** : les réglages sont récupérés à partir de la mesure auxiliaire ou principale.

Allocations MAIN	
Transients	
Mode (abs)	automatically
Peak U	0% (0.0V)
Mode (delta)	automatically
Trns U	0% (0.0V)
Modus (abs I)	automatically
Peak I	0% (0.0A)
Modus (envelop)	automatically
Envelop U	0% (0.0V)
Apply to AUX	No
esc	▼ ▲ enter

## Événements

Les événements correspondent à des franchissements de seuils de valeurs réglées pour le courant et la tension.

Les seuils sont comparés aux valeurs effectives de la demi-onde du courant et de la tension, issues des canaux de mesure. L'enregistrement d'événement contient une moyenne, une valeur min. ou max., ainsi qu'un début et une fin.

- Un événement décrit des dysfonctionnements dus à des surtensions/sous-tensions, à une panne de tension, à une surintensité de courant, à une fréquence excessive/insuffisante et à des changements de fréquence rapides
- La surveillance des seuils peut être désactivée (Off/Manuel).
- Les seuils et l'hystérésis doivent être définis en pourcentage de la valeur nominale.
- Les seuils sont réglables pour la surtension et la sous-tension, l'interruption de tension et la surintensité de courant.
- Si un événement est survenu, la valeur de mesure correspondant est enregistrée avec le délai de planification et de postfonctionnement réglé (0..1 000 demi-ondes).
- Un enregistrement d'événement est configuré avec le logiciel GridVis et affiché à l'aide de l'explorateur d'événements.

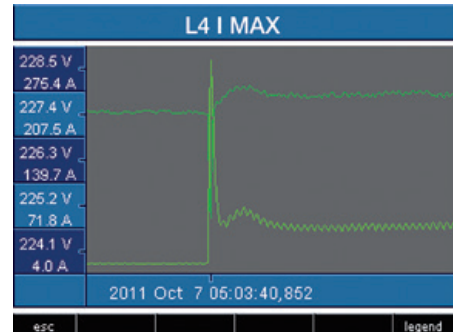
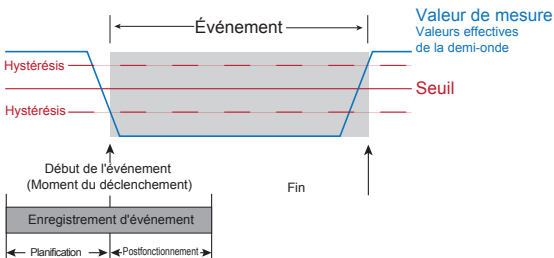


Fig. Représentation des valeurs effectives de la demi-onde d'un événement.

## Tension

### Baisse

Une baisse de tension est définie en % de la tension nominale.

### Surtension

La surtension est définie en % de la tension nominale.

### Courant

### Surintensité de courant

L'augmentation rapide du courant est réglée en % du courant nominal.

### Appliquer AUX/MAIN

La surveillance des événements peut être réglée pour la mesure principale et pour la mesure secondaire. Vous pouvez également récupérer les réglages à partir de la mesure auxiliaire ou principale.

- **Non** : les réglages ne sont pas récupérés à partir de la mesure auxiliaire ou principale.
- **Oui** : les réglages sont récupérés à partir de la mesure auxiliaire ou principale.

Allocations MAIN		
Voltage		
Sag	90%	(292.7V)
Swell	110%	(357.8V)
Current		
Inrush	110%	(7.8A)
Apply to AUX	No	
esc		
▼		
▲		
enter		



#### Délai de planification

Vous ne pouvez régler le délai de planification qu'avec le logiciel GridVis. Préréglage en usine : 0



#### Délai de postfonctionnement

Vous ne pouvez régler le délai de postfonctionnement qu'avec le logiciel GridVis. Préréglage en usine : 0

## Tension pertinente

Selon le cas d'utilisation, l'analyse de la qualité de réseau s'appuiera sur la tension entre les conducteurs extérieurs (L) ou sur celle entre le conducteur extérieur (L) et le conducteur neutre (N).

Pour mesurer la qualité du réseau sur des réseaux basse tension, il est recommandé de recourir au réglage L-N'. Sur des réseaux moyenne tension, on choisira le réglage L-L.

Measurement	
Transformer	->
Transients	->
Events	->
Voltage mode	L-N
Rated Freq.	50 Hz (fixed frequency)
Flicker	230V/50Hz
Temperature	PT100
esc	▼
▲	enter



Les valeurs de flicker ne peuvent être déterminées qu'avec une tension pertinente L-N.

## Fréquence nominale

L'UMG 512 évalue la fréquence du réseau sur la base de la tension appliquée L1 et l'utilise ensuite pour ses autres calculs.

La fréquence du réseau est nécessaire étant donné qu'elle fait office de référence pour la mesure de la qualité de tension.

Avant de commencer la mesure, réglez la fréquence nominale du réseau sur l'UMG 512.

Pour mesurer la qualité de tension selon les normes EN61000-4-30 et EN50160, sélectionnez la fréquence de réseau 50 Hz ou 60 Hz.

Plage de réglage de la fréquence nominale :

- 50 Hz (préréglage en usine)
- 60 Hz
- 15 Hz .. 440 Hz (longue portée)

Pour réaliser des mesures sur des réseaux présentant d'autres fréquences nominales, par exemple, 16 2/3Hz ou 400 Hz, réglez la fréquence nominale sur Weitbereich (Longue portée).

Measurement	
Transformer	->
Transients	->
Events	->
Voltage mode	L-N
Rated Freq.	50 Hz (fixed frequency)
Flicker	230V/50Hz
Temperature	PT100
esc	▼
	▲
	enter



Pour déterminer la fréquence du réseau, une tension L1-N supérieure à 10 Veff doit être présente à l'entrée de mesure de tension V1.

## Flicker

Pour pouvoir effectuer les mesures liées à la tension et à la fréquence, ainsi que calculer les valeurs de flicker (mesure de flicker selon la norme DIN EN61000-4-15:2011), l'UMG 512 a besoin des valeurs de base du réseau. Ces valeurs doivent être prédéfinies par l'utilisateur et peuvent être sélectionnées dans une liste prédéfinie :

- 230 V/50 Hz (préréglage en usine)
- 120 V/50 Hz
- 230 V/60 Hz
- 120 V/60 Hz



Les valeurs de flicker ne peuvent être déterminées qu'avec une tension pertinente L-N.

## Température

En cas d'utilisation d'une mesure de température, le type de sonde correspondant doit être sélectionné dans une liste prédéfinie :

- PT100
- PT1000
- KTY83
- KTY84

Measurement	
Transformer	->
Transients	->
Events	->
Voltage mode	L-N
Rated Freq.	50 Hz (fixed frequency)
Flicker	230V/50Hz
Temperature	PT100
esc	▼ ▲ enter

Measurement	
Transformer	->
Transients	->
Events	->
Voltage mode	L-N
Rated Freq.	50 Hz (fixed frequency)
Flicker	230V/50Hz
Temperature	PT100
esc	▼ ▲ enter

## Système

Affichage des paramètres système propres à l'appareil avec :

System	
Version	2.052
Serial	51104018
MAC	00:0E:6B:03:22:8C
Address	192.168. 3. 177
Gateway	192.168. 3. 4
Date/Time	01.01.1970 01:37:06
Password	0
Re-initialization	->

Version du Firmware  
 Numéro de série de l'appareil  
 Adresse MAC fixe de l'appareil  
 Adresse IP réglée  
 Adresse de passerelle réglée  
 Heure et date  
 Mot de passe réglé  
 Réinitialiser les paramètres



Vous ne pouvez pas régler directement la date et l'heure sur l'appareil. Vous devrez utiliser le logiciel GridVis pour configurer la synchronisation de l'heure, ainsi que la date et l'heure.

## Mot de passe

Avec un mot de passe, l'utilisateur peut verrouiller l'accès à la configuration. Ainsi, il ne sera possible de modifier la configuration directement sur l'appareil qu'après saisie du mot de passe.

Le mot de passe se compose d'une combinaison de 6 chiffres.

Plage de réglage : 1-999999 = Avec mot de passe  
000000 = Sans mot de passe

Par défaut, aucun mot de passe n'est programmé (000000).

- Pour pouvoir modifier un mot de passe déjà réglé, vous devez connaître le mot de passe actuel.
- Retenez bien le nouveau mot de passe.
- Sélectionnez «Mot de passe» (marquage vert). Vous pouvez ensuite modifier le mot de passe à l'aide de la touche 6 (enter - Entrée) et des touches 2 à 5. Une nouvelle activation de la touche 6 confirme la saisie.
- Si vous ne souhaitez plus que le système vous demande un mot de passe, saisissez le mot de passe 000000.



System	
Version	2.052
Serial	51104018
MAC	00:0E:6B:03:22:8C
Address	192.168. 3.177
Gateway	192.168. 3. 4
Date/Time	01.01.1970 01:37:06
Password	0
Re-initialization	->
esc	▼
▲	enter

### Oubli du mot de passe

En cas d'oubli du mot de passe, vous pouvez uniquement le supprimer par le logiciel PC GridVis.

Pour ce faire, connectez l'UMG 512 au PC par une interface adaptée. Vous trouverez plus d'informations dans l'aide de GridVis.



## Remise à zéro

### Effacer la valeur du compteur d'énergie

Vous pouvez effacer simultanément toutes les valeurs des compteurs d'énergie de l'UMG 512 à l'aide de l'option «Remise à zéro».

Il n'est pas possible de sélectionner un compteur d'énergie donné.

- Sélectionnez l'option «Réinitialisation de l'énergie» (marquage vert) et effacez la valeur à l'aide de la touche 6 (enter - Entrée).
- Sélectionnez «Oui» à l'aide de la touche 4.
- Confirmez votre choix avec la touche 6.
- Sur la ligne, le message «exécuté» apparaît : toutes les valeurs de compteurs d'énergie sont supprimées.

Re-initialization	
Reset energy	No
Clear min/max	No
Delivery status	No
Reset	No
esc	▼ ▲ enter

Re-initialization	
Reset energy	OK
Clear min/max	No
Delivery status	No
Reset	No
esc	▼ ▲ enter

## Supprimer les valeurs minimales et maximales

Vous pouvez effacer simultanément toutes les valeurs minimales et maximales de l'UMG 512 à l'aide de l'option «Remise à zéro».

Le chapitre « Supprimer individuellement les valeurs min./max. » vous explique comment supprimer individuellement les valeurs min. et max.

- Sélectionnez l'option «Valeurs min./max.» (marquage vert) et effacez la valeur à l'aide de la touche 6 (enter - Entrée).

- Sélectionnez «Oui» à l'aide de la touche 4.
- Confirmez votre choix avec la touche 6.
- Sur la ligne, le message «exécuté» apparaît : toutes les valeurs min. et max. sont supprimées.



Avant la mise en service, toutes les valeurs liées à la production des compteurs d'énergie, valeurs min./max. et enregistrements doivent être effacées !

Re-initialization	
Reset energy	No
Clear min/max	No
Delivery status	No
Reset	No
esc	▼ ▲ enter

Re-initialization	
Reset energy	No
Clear min/max	No
Delivery status	No
Reset	No
esc	▼ ▲ enter

## État de livraison

Tous les paramètres, tels que la configuration et les données enregistrées, sont réinitialisés sur les préreglages en usine ou effacés. Les codes d'activation saisis ne sont pas supprimés.

- Sélectionnez «Oui» à l'aide de la touche 4.
- Confirmez votre choix avec la touche 6.
- Sur la ligne, le message «exécuté» apparaît : l'état de livraison est restauré.

Re-initialization	
Reset energy	No
Clear min/max	No
Delivery status	No
Reset	No
esc	▼
	▲
	enter

## Redémarrage

L'UMG 512 est redémarré.

- Sélectionnez «Oui» à l'aide de la touche 4.
- Confirmez votre choix avec la touche 6.
- L'appareil redémarre dans les 10 secondes env.

Re-initialization	
Reset energy	No
Clear min/max	No
Delivery status	No
Reset	No
esc	▼
	▲
	enter

## Affichage

### Luminosité

La luminosité du rétroéclairage peut être réglée. La luminosité réglée ici est appliquée pendant l'exploitation de l'UMG 512.

Plage de réglage : 0 .. 100 %  
 Préréglage en usine : 70 %  
 (0 % = sombre, 100 % = très clair)

### Veille

Délai au terme duquel la luminosité de l'écran passe en mode de veille.

Plage de réglage : 60 .. 9 999 s  
 Préréglage en usine : 900 s

### Luminosité en mode de veille

Luminosité activée à l'issue du délai de veille. Le délai de veille est réinitialisé lorsque les touches 1-6 sont utilisées.

Plage de réglage : 0 .. 60 %  
 Préréglage en usine : 40 %

### Écran de veille

L'écran de veille évite l'effet de rémanence en cas de maintien d'une image fixe à l'écran pendant un délai prolongé.

Plage de réglage : Oui, Non  
 Préréglage en usine : Oui

Display	
Brightness	70%
Standby	900s
Brightness(standby)	40%
Screen Saver	Yes
Screen Update	fast
Rotate	No
Rotation interval	0s
esc	▼
▲	enter

## Représentation

Vous pouvez définir ici la vitesse à laquelle les nouvelles valeurs de mesure apparaissent dans les affichages de valeur de mesure.

Plage de réglage : Rapide (200ms), Lente (1 s)  
Préréglage en usine : Rapide

## Rotation

Les affichages de valeur de mesure se succèdent automatiquement à l'écran. L'affichage de la configuration n'est pas concerné.

Plage de réglage : Oui, Non  
Préréglage en usine : Non

## Durée de basculement

Vous pouvez régler ici le délai au terme duquel le système affiche automatiquement l'affichage de valeur de mesure suivant.

Plage de réglage : 0 .. 255 secondes  
Préréglage en usine : 0 seconde




Plus la luminosité du rétroéclairage est faible, plus l'autonomie du rétroéclairage est importante.

## Couleurs

Sélection des couleurs utilisées pour représenter le courant et la tension sur les affichages graphiques.

- Sélectionnez le champ de couleur souhaité avec la touche 3 ou 4.
- Confirmez votre choix avec la touche 6.
- Sélectionnez la couleur souhaitée avec la touche 3 ou 4.
- Confirmez votre choix avec la touche 6.

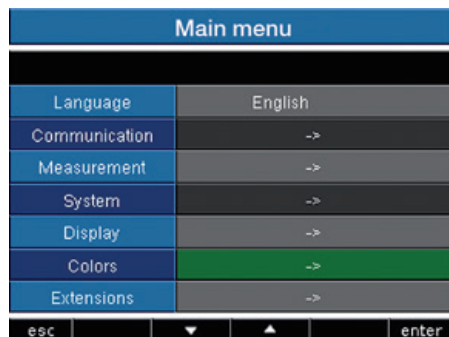

## Extensions

Sous Erweiterungen (Extensions), vous pouvez ensuite activer (activation) les fonctions payantes et afficher l'état des programmes Jasic (état Jasic).

### Activation

L'UMG 512 contient des fonctions payantes que vous pouvez activer par la suite.

Liste des fonctions activables :

- BACnet

Vous pouvez obtenir le code d'activation auprès du fabricant. Le fabricant nécessite le numéro de série de l'appareil, ainsi que la désignation de la fonction à activer.

Pour activer la fonction, indiquez le code d'activation à 6 caractères dans la ligne correspondante.

Attention : le code d'activation ne vaut que pour un appareil.

Main menu	
Language	English
Communication	->
Measurement	->
System	->
Display	->
Colors	->
Extensions	->
esc	▼ ▲ enter

Extensions	
Activation	->
Jasic-state	->
esc	▼ ▲ enter

## État Jasic

Sur l'UMG 512, jusqu'à 7 programmes Jasic propres au client (1-7) et un enregistrement peuvent être exécutés.

Les programmes Jasic peuvent présenter les états suivants :

- arrêté
- en cours de fonctionnement

Vous ne pouvez pas modifier l'état des programmes Jasic sur l'appareil.

Extensions	
Activation	->
Jasic-state	->
esc	▼
	▲
	enter

Extensions	
Jasic-state	
Jasic-state 1	stopped
Jasic-state 2	stopped
Jasic-state 3	stopped
Jasic-state 4	stopped
Jasic-state 5	stopped
Jasic-state 6	stopped
Jasic-state 7	stopped
Records	running
esc	



## Mise en service

### Appliquer la tension d'alimentation

- La hauteur de la tension d'alimentation de l'UMG 512 est indiquée sur la plaque signalétique.
- Après l'établissement de la tension d'alimentation, un écran apparaît. Quelque 15 secondes plus tard, l'UMG 512 bascule sur le premier affichage de valeur de mesure.
- Si aucun affichage n'apparaît, vérifiez que la tension d'alimentation se situe dans la plage de tension nominale.



#### Attention !

Les tensions d'alimentation ne correspondant pas aux indications de la plaque signalétique peuvent entraîner des dysfonctionnements et la destruction de la machine.



#### Attention !

L'UMG 512 est conçu pour la mesure dans les réseaux sur lesquels des surtensions de la catégorie de surtension 600V CAT III peuvent survenir.

### Appliquer la tension de mesure

- Les mesures de tension sur les réseaux à tension nominale supérieure à 500 V AC contre la mise à la terre doivent être raccordées par un transformateur de tension.
- Après le raccordement des tensions de mesure, les valeurs de mesure indiquées par l'UMG 512 pour les tensions L-N et L-L doivent correspondre à celles à l'entrée de mesure de tension.
- Si un facteur de transformateur de tension est programmé, celui-ci doit être pris en compte lors de la comparaison.



Avant la mise en service, toutes les valeurs liées à la production des compteurs d'énergie, valeurs min./max. et enregistrements doivent être effacées !



#### Attention !

L'UMG 512 n'est pas adapté à la mesure de tensions continues.

### Mesure de la fréquence

L'UMG 512 a besoin de la fréquence réseau pour la mesure. La fréquence réseau peut être définie par l'utilisateur ou être calculée automatiquement par l'appareil.


- Pour déterminer automatiquement la fréquence à l'aide de l'UMG 512, une tension L1-N supérieure à 10 Veff doit être présente à l'entrée de mesure de tension V1.
- La fréquence réseau doit se situer dans la plage comprise entre 15 Hz et 440 Hz.
- En l'absence de tension de mesure suffisante, l'UMG 512 n'est pas en mesure de calculer la fréquence réseau et ne peut réaliser aucune mesure non plus.

### Direction du champ magnétique rotatif

Vérifiez la direction du champ magnétique rotatif de la tension dans l'affichage de valeur de mesure de l'UMG 512.

En règle générale, la direction du champ magnétique rotatif est vers la « droite ».

UL1-UL2-UL3 = Champ magnétique rotatif vers la droite  
 UL1-UL3-UL2 = Champ magnétique rotatif vers la gauche

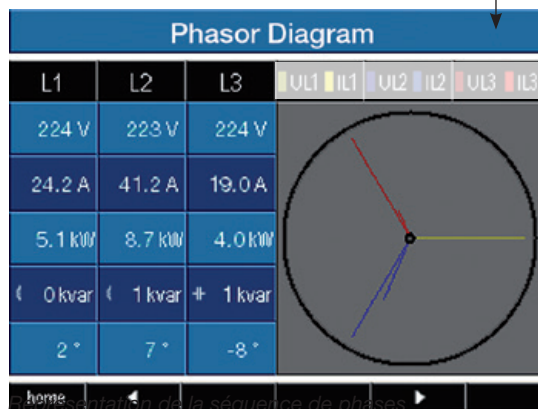

correspondant au sens de rotation des champs magnétiques rotatifs.

## Appliquer le courant de mesure

L'UMG 512 est conçu pour le raccordement de transformateurs de courant  $\dots/1$  A et  $\dots/5$  A.

Seuls les courants alternatifs peuvent être mesurés par les entrées de mesure de courant et non les courants continus.

Fermez toutes les sorties du transformateur de courant sauf une courte. Comparez les courants indiqués par l'UMG 512 et le courant appliqué.

Le courant affiché par l'UMG 512 doit correspondre au courant d'entrée en tenant compte du rapport de conversion du transformateur de courant.

Pour les entrées de mesure de courant court-circuitées, l'UMG 512 doit afficher env. zéro ampère.

Le rapport de transformateur de courant est réglé en usine sur 5/5 A et doit être adapté au besoin au transformateur de courant utilisé.


Préfixe de l'angle de décalage de phase (U/I) :

- positif (+) en cas de charge capacitive
- négatif (-) en cas de charge inductive




### Attention !

Les tensions et les courants en dehors de la plage de mesure autorisée peuvent entraîner la destruction de l'appareil.

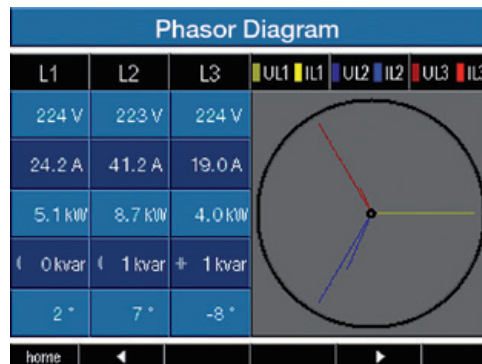


Dans le diagramme à aiguilles, les tensions sont représentées par les grandes aiguilles tandis que les courants sont représentés par les petites aiguilles.

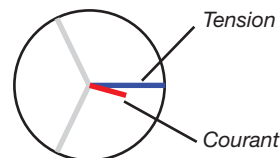

**Diagramme à aiguilles, exemple 1**

Charge ohmique principalement.

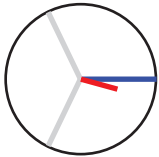


La **tension** et le **courant** ne présentent qu'un faible écart en position de phase.

- L'entrée de mesure de courant est attribuée à la bonne entrée de mesure de tension.

**Diagramme à aiguilles, exemple 2**

Charge ohmique principalement.

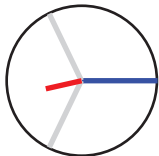

La **tension** et le **courant** présentent un écart d'env.  $180^\circ$  en position de phase.

- L'entrée de mesure de courant est attribuée à la bonne entrée de mesure de tension.
- Dans la mesure de courant examinée, les raccords **k et I sont inversés** ou une réinjection a lieu dans le réseau d'alimentation.

## Appliquer le courant différentiel

Raccordez uniquement le transformateur de courant différentiel aux entrées I5 et I6 avec un courant nominal de 30 mA ! Les deux entrées de courant différentiel peuvent mesurer les courants alternatifs, les courants continus pulsés et les courants continus.

Le courant différentiel affiché par l'UMG 512 doit correspondre au courant d'entrée en tenant compte du rapport de conversion du transformateur de courant.

Le rapport de transformateur de courant est réglé en usine sur 5/5 A et doit être adapté au besoin au transformateur de courant différentiel utilisé.

## Surveillance des pannes (RCM) pour I5, I6

L'UMG 512 permet un contrôle permanent du raccordement au transformateur de courant différentiel pour les entrées I5 et I6.

Pour activer la surveillance des pannes, utilisez l'option de menu correspondante ou définissez l'adresse 13793 pour l'entrée de mesure de courant différentiel I5 et 13795 pour l'entrée I6.

En cas d'interruption du raccordement au transformateur de courant, la situation est enregistrée dans des registres spécifiques ou indiquée par le logiciel GridVis.



L'UMG 512 a besoin de la fréquence du réseau pour la mesure des courants différentiels. Dans ce cas, la tension de mesure doit être appliquée ou la fréquence fixe doit être réglée.




Aucun schéma de raccordement ne doit être configuré pour les entrées de courant différentiel I5 et I6.

Adr. Modbus	Valeur/fonction
13793 (I5)	Surveillance des alarmes pour I5/I6 0 = Désactiver la surveillance 1 = Activer la surveillance
13795 (I6)	


Adr. Modbus	Valeur/fonction
13805 (I5)	0 = Raccordement au transformateur de courant différentiel sans erreur sur I5 ou I6 1 = Erreur au niveau du raccordement du transformateur de courant sur I5 ou I6
13806 (I6)	

### État d'alarme pour I5, I6

Un codage par bits au sein du registre des alarmes (adr. 13921 pour I5, 13922 pour I6) permet de consulter les différents états d'alarme :

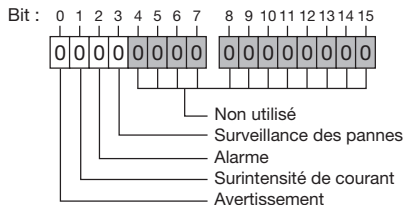

Exemple :  
 Interruption du raccordement au transformateur de courant différentiel. Le bit d'alarme est ensuite défini et doit être validé !

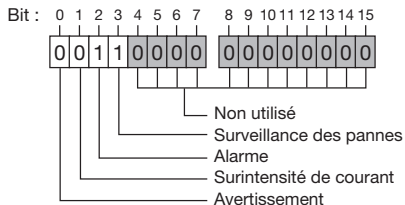

Avertissement :	Le courant différentiel a dépassé le seuil d'avertissement réglé
Surintensité de courant :	La plage de mesure a été dépassée.
Alarme :	Un bit d'alarme est défini sur : avertissement, surintensité de courant ou erreur de raccordement au transformateur. Le bit d'alarme doit être réinitialisé manuellement ou validé.
Surveillance des pannes :	Présence d'une erreur de raccordement au transformateur

## Contrôle de la mesure de puissance

Fermez toutes les sorties du transformateur de courant sauf une courte et vérifiez les puissances affichées.

L'UMG 512 doit uniquement afficher une puissance dans la phase avec l'entrée du transformateur de courant non court-circuitée. Sinon, vérifiez le raccord de la tension et du courant de mesure.

Si la valeur de la puissance réactive est correcte, mais que le signe de la puissance réactive est négatif, deux causes sont possibles :

- Les raccords S1(k) et S2(l) au transformateur de courant sont inversés.
- L'énergie active est réinjectée dans le réseau.

## Contrôle de la communication


L'UMG 512 décompte tous les paquets de données reçus (RX), envoyés (TX) et erronés.

Dans l'idéal, le nombre d'erreurs indiqué dans la colonne Fehler (Erreur) est égal à 0.

Réinitialisation :

Vous pouvez effacer la valeur des compteurs de paquets de données avec la touche 6.

L'heure de début du nouveau comptage est réinitialisée.

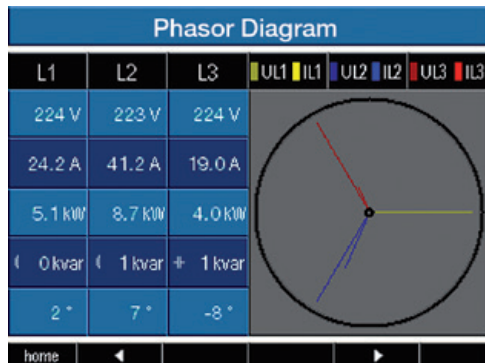

*Dans le diagramme à aiguilles, les tensions sont représentées par les grandes aiguilles tandis que les courants sont représentés par les petites aiguilles.*

**Communication State**

	RX	TX	Error
Ethernet	625363	5728	4
RS485	0 n	0 n	0 n
NTP	0	0	0
DHCP	642	956	0
DNS	0	0	0
EMail	-	0	0
Start Time	07-04-2014 15:19:48		

home ◀ ▶ reset

### Dépassement de plage de mesure (Overload)

Les dépassements de plage de mesure sont affichés tant qu'ils existent et ne peuvent pas être acquittés. Un dépassement de plage de mesure est en cours lorsqu'au moins l'une des quatre entrées de tension ou de courant est en dehors de sa plage de mesure spécifiée.

Valeurs limites pour le dépassement de plage de mesure (Valeurs effectives de 200 ms) :

$$I = 7 \text{ A}_{\text{rms}}$$

$$U_{L-N} = 600 \text{ V}_{\text{rms}}$$

Error - Overload		
	Voltage	Current
L1	225.5 V	0.0 A
L2	EEEE	0.0 A
L3	225.4 V	0.0 A
L4	0.5 V	EEEE

*Affichage du dépassement de plage de mesure dans l'acheminement de tension L2 et l'acheminement de courant I4*



## Interface RS485

Le protocole MODBUS RTU avec CRC-Check sur l'interface RS485 permet d'accéder aux données dans la liste de paramètres et de valeurs de mesure (cf. Configuration RS485).

### Fonctions Modbus (Master)

01 Read Coil Status  
 02 Read Input Status  
 03 Read Holding Registers  
 04 Read Input Registers  
 05 Force Single Coil  
 06 Preset Single Register  
 15 (0F Hex) Force Multiple Coils  
 16 (10Hex) Preset Multiple Registers  
 23 (17Hex) Read/Write 4X Registers

### Fonctions de Modbus (Slave)

03 Read Holding Registers  
 04 Read Input Registers  
 06 Preset Single Register  
 16 (10Hex) Preset Multiple Registers  
 23 (17Hex) Read/Write 4X Registers

La séquence des octets est Highbyte avant Lowbyte (format Motorola).

Paramètre de transmission :  
 Bits de données : 8  
 Parité : aucune  
 Bits d'arrêt (UMG 512) : 2  
 Bits d'arrêt externe : 1 ou 2

Formats de nombre : short 16 bits ( $-2^{15}.. 2^{15} - 1$ )  
 float 32 bits (IEEE 754)



Broadcast (Adresse 0) n'est pas pris en charge par l'appareil.



La longueur de télégramme ne doit pas dépasser 256 octets.

Exemple : Lecture de la tension L1-N

La tension L1-N est enregistrée dans la liste de valeur de mesure sous l'adresse 19 000. La tension L1-N est au format FLOAT.

L'adresse d'appareil de l'UMG 512 est appliquée ici avec l'adresse = 01.

Le « Query Message » a alors l'apparence suivante :

<u>Désignation</u>	<u>Hex</u>	<u>Remarque</u>
Adresse d'appareil	01	UMG 512, adresse = 1
Fonction	03	« Read Holding Reg. »
Adr. de démarrage Hi	4A	19 000déc. = 4A38hex
Adr. de démarrage Lo	38	
Aff. Valeurs Hi	00	2déc. = 0002hex
Aff. Valeurs Lo	02	
Error Check	-	

La « Response » de l'UMG 512 peut alors avoir l'apparence suivante :

<u>Désignation</u>	<u>Hex</u>	<u>Remarque</u>
Adresse d'appareil	01	UMG 512, adresse = 1
Fonction	03	
Compteur d'octets	06	
Données	00	00hex = 00déc.
Données	E6	E6hex = 230déc.
Error Check (CRC)	-	

La tension L1-N lue à partir de l'adresse 19 000 est de 230 V.

## Profibus

### Profils Profibus

Un profil Profibus contient les données devant être échangées entre un UMG et un SPS. Quatre profils Profibus sont préconfigurés en usine.

Un profil Profibus vous permet :

- d'appeler les valeurs de mesure de l'UMG,
- de définir les sorties numériques dans UMG,
- de demander l'état des entrées numériques dans l'UMG.

Chaque profil Profibus peut contenir jusqu'à 127 octets de données. Vous pouvez créer d'autres profils Profibus pour transmettre davantage de données.

- Chaque profil Profibus présente un numéro de profil. Le numéro de profil est envoyé par SPS à l'UMG.
- Le logiciel GridVis permet de modifier directement 16 profils Profibus (numéros de profil 0..15).
- Les programmes Jasic permettent de créer des profils Profibus supplémentaires (numéros de profil 16..255).
- Vous pouvez par la suite modifier les profils Profibus préconfigurés en usine.

### Fichier central de l'appareil

Le fichier central de l'appareil, abrégé en fichier GSD, décrit les propriétés Profibus de l'UMG 512. Le programme de configuration du SPS requiert le fichier GSD.

Le fichier central de l'appareil pour l'UMG 512 porte le nom « JAN0EDC.GSD » et est compris dans le support de données joint au contenu de la livraison.

### Définition de variables

Toutes les variables système et variables globales<sup>1)</sup> peuvent être mises à l'échelle individuellement et converties dans l'un des formats suivants :

- Nombre entier 8, 16, 32 bit avec et sans signe.
- Format float 32 ou 64 Bit.
- Big ou Little Endian.
- *Big-Endian* = High Byte avant Low Byte.
- *Little-Endian* = Low Byte avant High Byte.

<sup>1)</sup> Les variables globales sont des variables définies par l'utilisateur dans le programme Jasic et mises à la disposition de chaque interface de l'UMG 512.

## Exemple

### Récupérer les valeurs de mesure via Profibus

Vous devez créer au moins un profil Profibus avec le logiciel GridVis et le transmettre à l'UMG 512. Un programme Jasic n'est pas nécessaire.

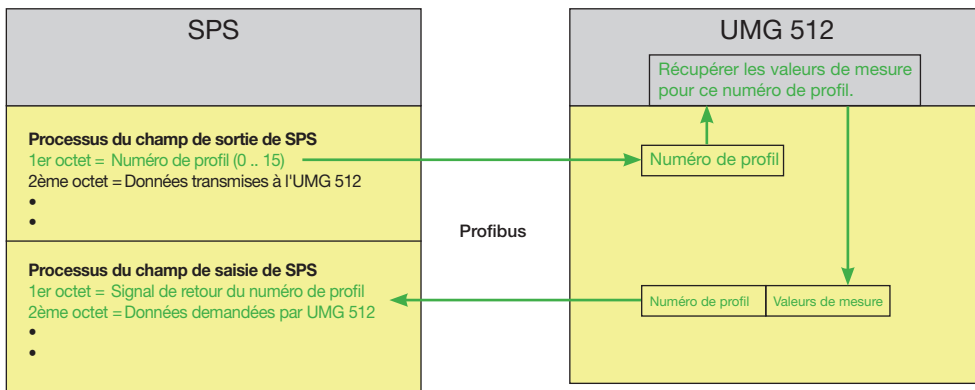


Fig. Schéma fonctionnel pour l'échange de données entre SPS et l'UMG 512.

## Profils préconfigurés en usine

### Numéro de profil Profibus 0

Index d'octet	Type de valeur	Format de valeur	Mise à l'échelle
1	1 Tension L1-N	Float	1
2	5 Tension L2-N	Float	1
3	9 Tension L3-N	Float	1
4	13 Tension L4-N	Float	1
5	17 Tension L2-L1	Float	1
6	21 Tension L3-L2	Float	1
7	25 Tension L1-L3	Float	1
8	29 Courant L1	Float	1
9	33 Courant L2	Float	1
10	37 Courant L3	Float	1
11	41 Courant L4	Float	1
12	45 Puissance effective L1	Float	1
13	49 Puissance effective L2	Float	1
14	53 Puissance effective L3	Float	1
15	57 Puissance effective L4	Float	1
16	61 Cos phi (math.) L1	Float	1
17	65 Cos phi (math.) L2	Float	1
18	69 Cos phi (math.) L3	Float	1
19	73 Cos phi (math.) L4	Float	1
20	77 Fréquence	Float	1
21	81 Somme puissance effective L1-L4	Float	1
22	85 Somme puissance réactive L1-L4	Float	1
23	89 Somme puissance apparente L1-L4	Float	1
24	93 Somme Cos phi (math.) L1-L4	Float	1
25	97 Somme courant effectif L1-L4	Float	1
26	101 Somme travail effectif L1-L4	Float	1
27	105 Somme travail réactif Somme travail réactif L1-L4	Float	1
28	109 Tension TDH L1	Float	1
29	113 Tension TDH L2	Float	1
30	117 Tension TDH L3	Float	1

### Numéro de profil Profibus 1

Index d'octet	Type de valeur	Format de valeur	Mise à l'échelle
1	1 Tension L1-N	Float	1
2	5 Tension L2-N	Float	1
3	9 Tension L3-N	Float	1
4	13 Tension L2-L1	Float	1
5	17 Tension L3-L2	Float	1
6	21 Tension L1-L3	Float	1
7	25 Courant L1	Float	1
8	29 Courant L2	Float	1
9	33 Courant L3	Float	1
10	37 Puissance effective L1	Float	1
11	41 Puissance effective L2	Float	1
12	45 Puissance effective L3	Float	1
13	49 Cos phi (math.) L1	Float	1
14	53 Cos phi (math.) L2	Float	1
15	57 Cos phi (math.) L3	Float	1
16	61 Fréquence	Float	1
17	65 Somme puissance effective L1-L3	Float	1
18	69 Somme puissance réactive L1-L3	Float	1
19	73 Somme puissance apparente L1-L3	Float	1
20	77 Somme Cos phi (math.) L1-L3	Float	1
21	81 Somme courant effectif L1-L3	Float	1
22	85 Somme travail effectif L1-L3	Float	1
23	89 Somme travail réactif Somme travail réactif L1-L3	Float	1
24	93 Tension TDH L1	Float	1
25	97 Tension TDH L2	Float	1
26	101 Tension TDH L3	Float	1
27	105 Courant TDH L1	Float	1
28	109 Courant TDH L2	Float	1
29	113 Courant TDH L3	Float	1

## Numéro de profil Profibus 2

Index d'octet	Type de valeur	Format de valeur	Mise à l'échelle
1	1 Somme travail effectif L1-L3	Float	1
2	5 Relat. Somme travail effectif L1-L3	Float	1
3	9 Livré Somme travail effectif L1-L3	Float	1
4	13 Somme travail réactif L1-L3	Float	1
5	17 Somme travail réactif Somme travail réactif L1-L3	Float	1
6	21 Somme travail réactif cap. L1-L3	Float	1
7	25 Somme travail apparent L1-L3	Float	1
8	29 Travail effectif L1	Float	1
9	33 Travail effectif L2	Float	1
10	37 Travail effectif L3	Float	1
11	41 Travail réactif inductif L1	Float	1
12	45 Travail réactif inductif L2	Float	1
13	49 Travail réactif inductif L3	Float	1

## Numéro de profil Profibus 3

Index d'octet	Type de valeur	Format de valeur	Mise à l'échelle
1	1 Puissance effective L1	Float	1
2	5 Puissance effective L2	Float	1
3	9 Puissance effective L3	Float	1
4	13 Somme puissance effective L1-L3	Float	1
5	17 Courant L1	Float	1
6	21 Courant L2	Float	1
7	25 Courant L3	Float	1
8	29 Somme courant L1-L3	Float	1
9	33 Somme travail effectif L1-L3	Float	1
10	37 Cos phi (math.) L1	Float	1
11	41 Cos phi (math.) L2	Float	1
12	45 Cos phi (math.) L3	Float	1
13	49 Somme Cos phi (math.) L1-L3	Float	1
14	53 Puissance réactive L1	Float	1
15	57 Puissance réactive L2	Float	1
16	61 Puissance réactive L3	Float	1
17	65 Somme puissance réactive L1-L3	Float	1
18	69 Puissance apparente L1	Float	1
19	73 Puissance apparente L2	Float	1
20	77 Puissance apparente L3	Float	1
21	81 Somme puissance apparente L1-L3	Float	1

## Entrées/sorties numériques

L'UMG 512 possède deux sorties et deux entrées numériques. Les entrées et sorties peuvent être configurées à l'aide du logiciel GridVis (fourni).

Les réglages des fonctions doivent être effectués dans le menu de configuration du logiciel GridVis.

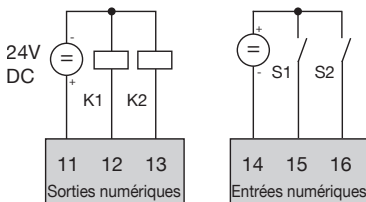


Fig. : Sorties et entrées numériques

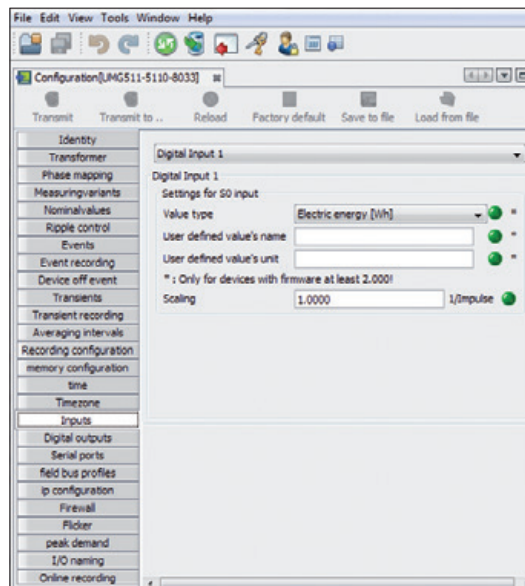


Fig. : Logiciel GridVis, menu de configuration

## Sortie d'impulsion

Les sorties numériques peuvent également être utilisées pour la sortie d'impulsion pour le compte de la consommation en énergie. Après qu'une quantité d'énergie réglable déterminée a été atteinte, une impulsion de longueur définie est appliquée à la sortie.

Pour utiliser la sortie numérique comme sortie d'impulsion, vous devez procéder à différents réglages sur le menu de configuration du logiciel GridVis.

- Sortie numérique,
- Sélection de la valeur de mesure,
- Longueur d'impulsion,
- Valence d'impulsion.

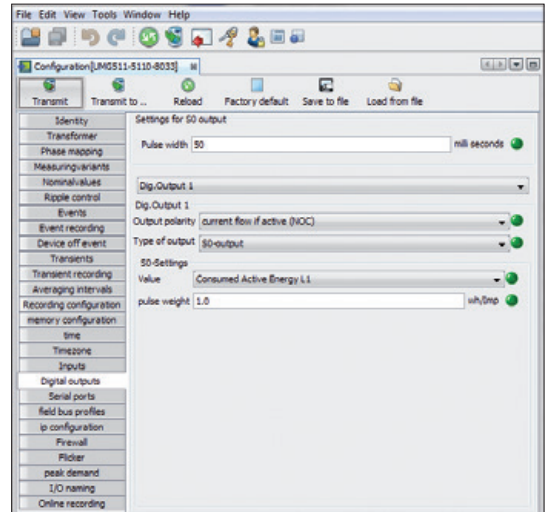


Fig. : Logiciel GridVis, menu de configuration



## Longueur d'impulsion


La longueur d'impulsion s'applique aux deux sorties d'impulsion et est fixée par le logiciel GridVis.

La longueur d'impulsion standard pour des impulsions S0 est de 30 ms.

## Pause d'impulsion

La valeur de pause d'impulsion est supérieure ou égale à la longueur d'impulsion sélectionnée.

La pause d'impulsion dépend par ex. de l'énergie mesurée et peut se monter à des heures ou des jours.

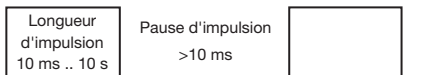

Les valeurs du tableau pour le nombre maximal d'impulsions par heure résultent de la longueur d'impulsion et de la pause d'impulsion minimales.

Longueur d'impulsion	Pause d'impulsion	Impulsions/h max.
10 ms	10 ms	180 000 impulsions/h
30 ms	30 ms	60 000 impulsions/h
50 ms	50 ms	36 000 impulsions/h
100 ms	100 ms	18 000 impulsions/h
500 ms	500 ms	3 600 impulsions/h
1 s	1 s	1 800 impulsions/h
10 s	10 s	180 impulsions/h

Exemples pour le nombre maximal possible d'impulsions par heure.



### Écart d'impulsion

Dans les réglages sélectionnés, l'écart d'impulsion est proportionnel à la puissance.



### Sélection de la valeur de mesure

Lors de la programmation avec GridVis, vous pouvez sélectionner les valeurs de travail dérivées des valeurs de puissance.

## Valence d'impulsion

La valence d'impulsion vous permet d'indiquer la quantité d'énergie (Wh ou var/h) correspondant à une impulsion.

La valence d'impulsion est déterminée par la puissance de raccordement maximale et le nombre d'impulsions maximal par heure.

Si vous indiquez la valence d'impulsion avec un signe positif, les impulsions sont émises uniquement lorsque la valeur de mesure présente également un signe positif.

Si vous indiquez la valence d'impulsion avec un signe négatif, les impulsions sont émises uniquement lorsque la valeur de mesure présente également un signe négatif.

$$\text{Valence d'impulsion} = \frac{\text{Puissance de raccordement max.}}{\text{Nombre d'impulsions/h max.}} \quad [\text{Impulsions/Wh}]$$



Étant donné que le compteur d'énergie active fonctionne avec un dispositif anti-retour, les impulsions sont uniquement émises en cas de référence des impulsions d'énergie électrique.



Étant donné que le compteur d'énergie réactive fonctionne avec un dispositif anti-retour, les impulsions sont uniquement émises lors de charges inductives.

## Déterminer la valence d'impulsion

Détermination de la longueur d'impulsion

Déterminez la longueur d'impulsion en fonction des exigences du récepteur d'impulsions raccordé.

Dans le cas d'une longueur d'impulsion de 30 ms par exemple, l'UMG 512 peut transmettre un nombre maximal de 60 000 impulsions (voir tableau « Nombre maximal d'impulsions ») par heure.

Détermination de la puissance de raccordement maximale

Exemple :

$$\begin{aligned} \text{Transformateur de courant} &= 150/5 \text{ A} \\ \text{Tension L-N} &= \text{max. } 300 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Puissance par phase} &= 150 \text{ A} \times 300 \text{ V} \\ &= 45 \text{ kW} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Puissance en cas} \\ \text{de 3 phases} &= 45 \text{ kW} \times 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Puissance de} \\ \text{raccordement maximale} &= 135 \text{ kW} \end{aligned}$$

Calcul de la valence d'impulsion

$$\text{Valence d'impulsion} = \frac{\text{Puissance de raccordement max.}}{\text{Nombre d'impulsions/h max.}} \quad [\text{Impulsions/Wh}]$$

$$\text{Valence d'impulsion} = 135 \text{ kW} / 60\,000 \text{ imp./h}$$

$$\text{Valence d'impulsion} = 0,00225 \text{ impulsions/kWh}$$

$$\text{Valence d'impulsion} = 2,25 \text{ impulsions/Wh}$$

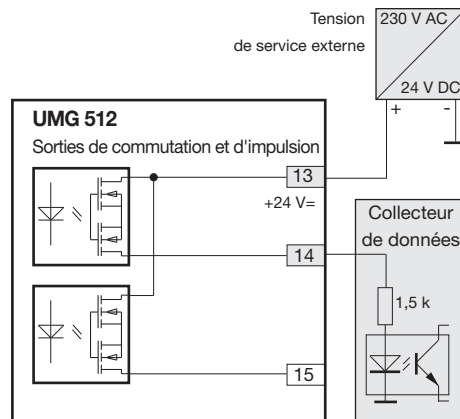


Fig. : Exemple de raccordement pour le raccordement en tant que sortie d'impulsion.



La tension auxiliaire (DC) doit uniquement présenter une ondulation résiduelle max. de 5 % en cas d'utilisation des sorties numériques en tant que sorties d'impulsion.

## Service et maintenance

Avant livraison, l'appareil est soumis à de nombreux contrôles de sécurité et marqué d'un label. Si un appareil est ouvert, les contrôles de sécurité doivent être répétés. La garantie s'applique aux appareils non ouverts.

### Réparation et étalonnage

Les travaux de réparation et d'étalonnage ne peuvent être réalisés que par le fabricant.

### Film avant

Le nettoyage du film avant peut être effectué avec un chiffon doux et un produit ménager ordinaire. Ne pas utiliser de produits acides pour le nettoyage.

### Mise au rebut

L'UMG 512 peut être recyclé conformément aux dispositions légales en tant que déchets électroniques. La pile au lithium doit être éliminée séparément.

### Service

En cas de questions ne figurant pas dans ce manuel, adressez-vous directement au fabricant.

Pour pouvoir traiter vos questions, nous avons impérativement besoin des informations suivantes :

- Désignation de l'appareil (voir la plaque signalétique),
- Numéro de série (voir la plaque signalétique),
- Version du logiciel (voir affichage de valeur de mesure),
- Tension de mesure et d'alimentation,
- Description précise de l'erreur.

### Ajustement de l'appareil

Les appareils sont ajustés par le fabricant avant la livraison. Il n'est pas nécessaire de procéder à un réajustement si les conditions environnementales sont respectées.

### Intervalle d'étalonnage

Un nouvel étalonnage effectué par le fabricant ou par un laboratoire accrédité est recommandé env. tous les 5 ans.

## Mise à jour du firmware

Si l'appareil est connecté à un ordinateur par Ethernet, le logiciel GridVis permet d'actualiser le firmware de l'appareil.

La transmission du nouveau firmware est effectuée par la sélection du fichier de mise à jour adapté (Menu *Extras/ Actualiser l'appareil*) et de l'appareil.

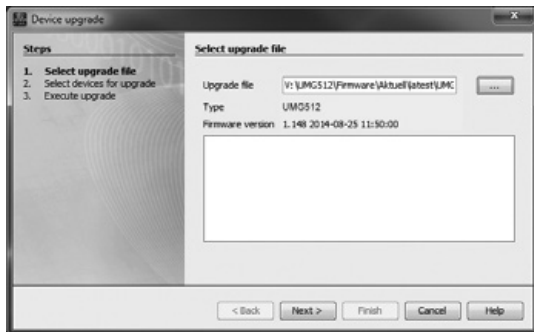


Fig. Assistant de mise à jour du firmware du logiciel GridVis



**La mise à jour du firmware par l'interface RS485 n'est PAS possible !**

## Pile

L'horloge interne est alimentée par la tension d'alimentation. En cas de panne de la tension d'alimentation, l'horloge est alimentée par la pile. L'horloge donne la date et des informations sur la durée pour par ex. les enregistrements, les valeurs minimale et maximale ainsi que les résultats.

La durée de vie de la pile est d'au moins 5 ans pour une température de stockage de +45 °C. La durée de vie standard de la pile est de 8 à 10 ans.

La pile (type CR2450/3 V) peut être remplacée par l'utilisateur.

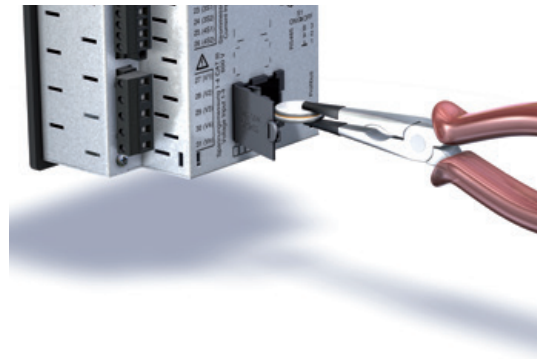


Fig. Remplacement de la pile à l'aide d'une pince à becs coniques

## Procédure en cas d'erreur

Possibilité d'erreur	Cause	Solution
Aucun affichage	Le fusible externe pour la tension d'alimentation a été déclenché.	Remplacer le fusible.
Aucun affichage de courant	Tension de mesure non raccordée.	Raccorder la tension de mesure.
	Courant de mesure non raccordé.	Raccorder le courant de mesure.
Le courant affiché est trop élevé ou trop faible.	Mesure du courant dans la mauvaise phase.	Contrôler et au besoin corriger le raccordement.
	Facteur de transformateur de courant mal programmé.	Consulter le rapport de conversion du transformateur de courant sur le transformateur et effectuer la programmation.
	L'amplitude de courant à l'entrée de mesure a été dépassée par les composants harmoniques du courant.	Installer un transformateur de courant avec un rapport de conversion plus élevé.
	Le courant à l'entrée de mesure a diminué sous la limite inférieure.	Installer un transformateur de courant avec un rapport de conversion plus faible.
La tension affichée est trop élevée ou trop faible.	Mesure dans la mauvaise phase.	Contrôler et au besoin corriger le raccordement.
	Facteur de transformateur de tension mal programmé.	Consulter le rapport de conversion du transformateur de tension sur le transformateur et effectuer la programmation.
La tension affichée est trop faible.	Dépassement de plage de mesure.	Utiliser un transformateur de tension.
	L'amplitude de tension à l'entrée de mesure a été dépassée par les composants harmoniques de la tension.	<b>Attention !</b> Vérifier que les entrées de mesure ne sont pas surchargées.
Décalage de phase ind/cap.	L'acheminement de courant est attribué au mauvais acheminement de tension.	Contrôler et au besoin corriger le raccordement.
La puissance effective de référence / livraison est inversée.	Au moins un raccord de transformateur de courant est inversé.	Contrôler et au besoin corriger le raccordement.
	Un acheminement de courant est attribué au mauvais acheminement de tension.	Contrôler et au besoin corriger le raccordement.

Possibilité d'erreur	Cause	Solution
Puissance effective trop élevée ou trop faible.	Le rapport de conversion programmé du transformateur de courant est erroné.	Consulter le rapport de conversion du transformateur de courant sur le transformateur et effectuer la programmation
	L'acheminement de courant est attribué au mauvais acheminement de tension.	Contrôler et au besoin corriger le raccordement.
	Le rapport de conversion programmé du transformateur de tension est erroné.	Consulter le rapport de conversion du transformateur de tension sur le transformateur et effectuer la programmation.
Une sortie ne réagit pas.	La sortie a été programmée de manière incorrecte.	Contrôler et au besoin corriger la programmation.
	La sortie a été raccordée de manière incorrecte.	Contrôler et au besoin corriger le raccordement.
Affichage du dépassement de plage de mesure (Overload)	Entrée de tension ou de courant en dehors de la plage de mesure (cf. chapitre Dépassement de plage de mesure)	Contrôler et au besoin corriger le raccordement.
		Utiliser des transformateurs de tension ou de courant adaptés.
		Consulter le rapport de conversion du transformateur de tension ou de courant sur le transformateur et effectuer la programmation.
Aucune connexion à l'appareil.	RS485 - Adresse d'appareil erronée. - Vitesses de bus différentes (Débit en bauds). - Protocole erroné. - Terminaison manquante.	- Corriger l'adresse d'appareil. - Corriger la vitesse (débit en bauds). - Corriger le protocole. - Fermer le bus avec une résistance de terminaison.
	Ethernet - Adresse IP d'appareil erronée. - Mode d'adressage erroné	- Corriger l'adresse IP d'appareil. - Corriger le mode d'attribution d'adresse IP
L'appareil ne fonctionne pas malgré les mesures ci-dessus.	Appareil défectueux.	Envoyer l'appareil au fabricant avec une description précise de l'erreur pour qu'il procède au contrôle.

## Caractéristiques techniques

Généralités	
Poids net (avec connecteurs enfichables insérés)	env. 1080 g
Dimensions de l'appareil	env. l = 144 mm, b = 144 mm, h = 75 mm
Pile	Type Li-Mn CR2450, 3 V (Autorisation selon UL 1642)
Horloge (dans la plage de températures comprise entre -40 et 85 °C)	+5 ppm (correspond à 3 minutes par an)

Transport et stockage	
Les indications suivantes s'appliquent pour les appareils transportés ou stockés dans l'emballage d'origine.	
Chute libre	1 m
Température	-25 °C à +70 °C

Conditions environnementales en service	
L'UMG 512 est prévu pour une installation fixe à l'abri des intempéries.	
L'UMG 512 doit être mis à la terre ! Classe de protection I selon IEC 60536 (VDE 0106, Partie 1).	
Plage de températures de travail	-10 °C .. +55 °C
Humidité ambiante relative	5 à 95 % (à 25°C) sans condensation
Altitude	0 .. 2 000 m au-dessus de la mer
Niveau d'encrassement	2
Position de montage	au choix
Aération	une aération forcée n'est pas nécessaire.
Protection contre les corps étrangers et l'eau - Avant - Arrière	IP40 d'après EN60529 IP20 d'après EN60529



<b>Tension d'alimentation</b>	
Catégorie de surtension de l'installation	300 V CAT III
Protection de la tension d'alimentation (fusible)	6 A, type C (autorisé d'après UL/IEC)
Option 230 V : - Plage nominale - Plage de travail - Puissance absorbée	95 V .. 240 V (45-65 Hz) ou DC 80 V .. 300 V +10 % de la plage nominale max. 7 W/14 VA

<b>Capacité de raccordement des emplacements de borne (tension d'alimentation)</b>	
Conducteur raccordable. Seul un conducteur doit être raccordé par emplacement de borne !	
À fil unique, à fils multiples, à fil fin	0,2 - 2,5 mm <sup>2</sup> , AWG 24 - 12
Cosse de câbles à pointe, embouts	0,25 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Couple de serrage	0,5 - 0,6 Nm
Longueur d'isolation	7 mm


<b>Mesure du courant</b>	
Courant nominal	5 A
Résolution	0,1 mA
Plage de mesure	0,001 .. 7 Arms
Dépassement de plage de mesure (Overload)	à partir de 7 Arms
Facteur de crête	1,41
Catégorie de surtension	300 V CAT III
Tension de choc de mesure	4 kV
Absorption de puissance	env. 0,2 VA (Ri=5 mohms)
Surcharge pour 1 sec.	120 A (forme sinusoïdale)
Fréquence de balayage	25,6 kHz/phase

<b>Mesure de tension</b>	
Les entrées de mesure de tension conviennent à la mesure sur les systèmes d'alimentation électrique suivants :	
Système triphasé à 4 conducteurs avec tensions nominales jusqu'à	417 V/720 V (+10 %)
Système triphasé à 3 conducteurs avec tensions nominales jusqu'à	600 V (+10 %)
Du point de vue de la sécurité et de la fiabilité, les entrées de mesure de tension sont conçues de la manière suivante :	
Catégorie de surtension	600 V CAT III
Tension de choc de mesure	6 kV
Plage de mesure L-N	0 <sup>1)</sup> .. 600 Vrms
Plage de mesure L-L	0 <sup>1)</sup> .. 1 000 Vrms
Résolution	0,01 V
Facteur de crête	1,6 (relatif à 600 Vrms)
Impédance	4 Mohms/phase
Absorption de puissance	env. 0,1 VA
Fréquence de balayage	25,6 kHz/phase
Transitoires	39 µs
U <sub>din</sub> <sup>2)</sup> selon EN61000-4-30	100 .. 250 V
Plage du flicker (dU/U)	27,5 %
Fréquence de l'oscillation de base - Résolution	15 Hz .. 440 Hz 0,001 Hz

<sup>1)</sup> L'UMG 512 peut uniquement déterminer les valeurs de mesure lorsqu'une tension L-N supérieure à 10 Veff ou une tension L-L supérieure à 18 Veff est présente à l'entrée de mesure de tension V1.

<sup>2)</sup> U<sub>din</sub> = Tension d'entrée convenue telle qu'elle est définie par la norme DIN EN 61000-4-30

<b>Capacité de raccordement des emplacements de borne (mesure de tension et de courant)</b>	
Conducteur raccordable. Seul un conducteur doit être raccordé par emplacement de borne !	
À fil unique, à fils multiples, à fil fin	0,2 - 2,5 mm <sup>2</sup> , AWG 24-12
Cosse de câbles à pointe, embouts	0,25 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Couple de serrage	0,5 - 0,6 Nm
Longueur d'isolation	7 mm

<b>Mesure du courant différentiel (RCM)</b>	
Courant nominal	30 mArms
Plage de mesure	0 .. 40 mArms
Courant de commande	100 $\mu$ A
Résolution	1 $\mu$ A
Facteur de crête	1,414 (relatif à 40 mA)
Charge	4 ohms
Surcharge pour 1 sec.	5 A
Surcharge durable	1 A
Surcharge 20 ms	50 A
Mesure des courants différentiels	selon IEC/TR 60755 (2008-01), Type A 
Charge extérieure maximale	300 ohms (pour la détection des ruptures de câble)

<b>Capacité de raccordement des emplacements de borne (mesure du courant différentiel)</b>	
Conducteur raccordable. Seul un conducteur doit être raccordé par emplacement de borne !	
Rigide/souple	0,14 - 1,5 mm <sup>2</sup> , AWG 28-16
Souple avant embout sans mandrin en plastique	0,20 - 1,5 mm <sup>2</sup>
Souple avant embout avec mandrin en plastique	0,20 - 1,5 mm <sup>2</sup>
Longueur d'isolation	7 mm
Couple de serrage	0,20 - 0,25 Nm
Longueur de câble	jusqu'à 30 m sans blindage ; supérieur à 30 m avec blindage

<b>Entrée de mesure de température</b> Mesure 3 conducteurs	
Durée de mise à jour	1 seconde
Capteur raccordable	PT100, PT1000, KTY83, KTY84
Charge totale (capteur et conduite)	max. 4 kOhm
Longueur de câble	jusqu'à 30 m sans blindage ; supérieur à 30 m avec blindage

Type de capteur	Plage de température	Plage de résistance	Incertitude de mesure
KTY83	-55°C ... +175°C	500 ohms ... 2,6 kohms	± 1,5 % rng
KTY84	-40°C ... +300°C	350 ohms ... 2,6 kohms	± 1,5 % rng
PT100	-99°C ... +500°C	60 ohms ... 180 ohms	± 1,5 % rng
PT1000	-99°C ... +500°C	600 ohms ... 1,8 kohms	± 1,5 % rng

<b>Capacité de raccordement des emplacements de borne (entrée de mesure de température)</b> Conducteur raccordable. Seul un conducteur doit être raccordé par emplacement de borne !	
À fil unique, à fils multiples, à fil fin	0,08 - 1,5 mm <sup>2</sup>
Cosse de câbles à pointe, embouts	1 mm <sup>2</sup>

**Entrées numériques**

2 entrées numériques avec une masse commune

Fréquence maximale du compteur	20 Hz
Temps de réaction (programme Jasic)	200 ms
Signal d'entrée présent	18 V .. 28 V DC (4 mA standard)
Signal d'entrée non présent	0 .. 5 V DC, courant inférieur à 0,5 mA
Longueur de câble	jusqu'à 30 m sans blindage ; supérieur à 30 m avec blindage

**Sorties numériques**

2 sorties numériques avec une masse commune ; relais à semi-conducteurs, ne résiste pas aux courts-circuits

Tension de service	20 V - 30 V DC (alimentation SELV ou PELV)
Tension de commutation	max. 60 V DC
Courant de commutation	max. 50 mAeff AC/DC
Temps de réaction (programme Jasic)	200 ms
Fréquence de commutation	max. 20 Hz
Longueur de câble	jusqu'à 30 m sans blindage ; supérieur à 30 m avec blindage

**Capacité de raccordement des emplacements de borne (entrées et sorties numériques)**

Rigide/souple	0,14 - 1,5 mm <sup>2</sup> , AWG 28-16
Souple avant embout sans mandrin en plastique	0,25 - 1,5 mm <sup>2</sup>
Souple avant embout avec mandrin en plastique	0,25 - 0,5 mm <sup>2</sup>
Couple de serrage	0,22 - 0,25 Nm
Longueur d'isolation	7 mm

**Interface RS485**

Raccordement 3 conducteurs avec GND, A, B

Protocole	Modbus RTU/Slave, Modbus RTU/Master, Modbus RTU/Gateway
Vitesse de transmission	9,6 kbit/s, 19,2 kbit/s, 38,4 kbit/s, 57,6 kbit/s, 115,2 kbit/s, 921,6 kbit/s
Résistance de terminaison	activable par microrupteur

**Interface Profibus**

Raccordement	SUB D 9 broches
Protocole	Profibus DP/V0 selon EN 50170
Vitesse de transmission	9,6 kBauds à 12 MBauds

**Interface Ethernet**

Raccordement	RJ45
Fonction	Passerelle Modbus, serveur Web intégré (HTTP)
Protocoles	CP/IP, EMAIL (SMTP), client DHCP (BootP), Modbus/TCP, Modbus RTU over Ethernet, FTP, ICMP (Ping), NTP, TFTP, BACnet (Option), SNMP,

### Caractéristiques spécifiques des fonctions

- Mesure par le transformateur de courant ..5A
- Mesures à 50/60 Hz

Fonction	Symbole	Classe de précision	Plage de mesure	Plage d'affichage
Puissance effective totale	P	0,2 <sup>5)</sup> (IEC61557-12)	0 .. 15,3 kW	0 W .. 9999 GW *
Puissance réactive totale	QA <sup>6)</sup> , Qv <sup>6)</sup>	1 (IEC61557-12)	0 .. 15,3 kvar	0 varh .. 9999 Gvarh *
Puissance apparente totale	SA, Sv <sup>6)</sup>	0,2 <sup>5)</sup> (IEC61557-12)	0 .. 15,3 kVA	0 VA .. 9999 GVA *
Énergie active totale	Ea	0,2S <sup>6)</sup> 7) (IEC61557-12)	0 .. 15,3 kWh	0 Wh .. 9999 GWh *
Énergie réactive totale	ErA <sup>6)</sup> , ErV <sup>6)</sup>	1 (IEC61557-12)	0 .. 15,3 kvarh	0 varh .. 9999 Gvarh *
Énergie apparente totale	EapA, EapV <sup>6)</sup>	0,2 <sup>5)</sup> (IEC61557-12)	0 .. 15,3 kVAh	0 VAh .. 9999 GVAh *
Fréquence	f	0,05 (IEC61557-12)	40 .. 70 Hz	40 Hz .. 70 Hz
Courant de phase	I	0,1 (IEC61557-12)	0,001 .. 8,5 Arms	0 A .. 9999 kA
Courant de conducteur neutre mesuré	IN	0,1 (IEC61557-12)	0,001 .. 8,5 Arms	0 A .. 9999 kA
Courants différentiels I5, I6	IDIFF	1 (IEC61557-12)	0 .. 40 mA	0 A .. 9999 kA
Courant de conducteur neutre calculé	INc	0,5 (IEC61557-12)	0,001 .. 25,5 A	0 A .. 9999 kA
Tension	U L-N	0,1 (IEC61557-12)	10 .. 600 Vrms	0 V .. 9999 kV
Tension	U L-L	0,1 (IEC61557-12)	18 .. 1000 Vrms	0 V .. 9999 kV
Facteur de puissance	PFA, PFV	0,5 (IEC61557-12)	0,00 .. 1,00	0 .. 1
Papillotement bref, papillotement prolongé	Pst, PIt	Cl. A (IEC61000-4-15)	0,4 Pst à 10,0 Pst	0 .. 10
Creux de tension	Udip	0,2 (IEC61557-12)	10 .. 600 Vrms	0 V .. 9999 kV
Élévations de tension	Uswl	0,2 (IEC61557-12)	10 .. 600 Vrms	0 V .. 9999 kV
Surtensions transitoires	Utr	0,2 (IEC61557-12)	10 .. 600 Vrms	0 V .. 9999 kV
Interruptions de tension	Uint	Durée +- 1 cycle	-	-
Asymétrie de tension <sup>1)</sup>	Unba	0,2 (IEC61557-12)	10 .. 600 Vrms	0 V .. 9999 kV
Asymétrie de tension <sup>2)</sup>	Unb	0,2 (IEC61557-12)	10 .. 600 Vrms	0 V .. 9999 kV
Composants harmoniques de tension	Uh	Cl. 1 (IEC61000-4-7)	jusqu'à 2,5 kHz	0 V .. 9999 kV

TDH de la tension <sup>3)</sup>	THDu	1,0 (IEC61557-12)	jusqu'à 2,5 kHz	0 % .. 999 %
TDH de la tension <sup>4)</sup>	THD-Ru	1,0 (IEC61557-12)	jusqu'à 2,5 kHz	0 % .. 999 %
Composants harmoniques de courant	Ih	Cl. 1 (IEC61000-4-7)	jusqu'à 2,5 kHz	0 A .. 9999 kA
TDH du courant <sup>3)</sup>	THDi	1,0 (IEC61557-12)	jusqu'à 2,5 kHz	0 % .. 999 %
TDH du courant <sup>4)</sup>	THD-Ri	1,0 (IEC61557-12)	jusqu'à 2,5 kHz	0 % .. 999 %
Tension du signal de réseau (tension interharmoniques)	MSV	IEC 61000-4-7 Classe 1	10 % – 200 % d'IEC 61000-2-4 classe 3	0 V .. 9999 kV

- Mesures dans la plage 15..440 Hz

Fonction	Symbole	Classe de précision	Plage de mesure	Plage d'affichage
Puissance effective totale	P	2 (IEC61557-12)	0 .. 15,3 kW	0 W .. 9999 GW *
Puissance réactive totale	QA <sup>6)</sup> , Qv <sup>6)</sup>	2 (IEC61557-12)	0 .. 15,3 kvar	0 varh .. 9999 Gvar *
Puissance apparente totale	SA, Sv <sup>6)</sup>	1 (IEC61557-12)	0 .. 15,3 kVA	0 VA .. 9999 GVA *
Énergie active totale	Ea	2 (IEC61557-12)	0 .. 15,3 kWh	0 Wh .. 9999 GWh *
Énergie réactive totale	ErA <sup>6)</sup> , ErV <sup>6)</sup>	2 (IEC61557-12)	0 .. 15,3 kvarh	0 varh .. 9999 Gvarh *
Énergie apparente totale	EapA, EapV <sup>6)</sup>	1 (IEC61557-12)	0 .. 15,3 kVAh	0 VAh .. 9999 GVAh *
Fréquence	f	0,05 (IEC61557-12)	15 .. 440 Hz	15 Hz .. 440 Hz
Courant de phase	I	0,5 (IEC61557-12)	0,001 .. 8,5 Arms	0 A .. 9999 kA
Courant de conducteur neutre mesuré	IN	0,5 (IEC61557-12)	0,001 .. 8,5 Arms	0 A .. 9999 kA
Courants différentiels I5, I6	IDIFF	1 (IEC61557-12)	0 .. 40 mArms	0 A .. 9999 kA
Courant de conducteur neutre calculé	INc	1,5 (IEC61557-12)	0,001 .. 25,5 A	0 A .. 9999 kA
Tension	U L-N	0,5 (IEC61557-12)	10 .. 600 Vrms	0 V .. 9999 kV



Fonction	Symbole	Classe de précision	Plage de mesure	Plage d'affichage
Tension	U L-L	0,5 (IEC61557-12)	18 .. 1000 Vrms	0 V .. 9999 kV
Facteur de puissance	PFA, PFV	2 (IEC61557-12)	0,00 .. 1,00	0 .. 1
Papillotement bref, papillotement prolongé	Pst, Plt	-	-	-
Creux de tension	Udip	0,5 (IEC61557-12)	10 .. 600 Vrms	0 V .. 9999 kV
Élévations de tension	Uswl	0,5 (IEC61557-12)	10 .. 600 Vrms	0 V .. 9999 kV
Surtensions transitoires	Utr	0,5 (IEC61557-12)	10 .. 600 Vrms	0 V .. 9999 kV
Interruptions de tension	Uint	Durée +- 1 cycle	-	-
Asymétrie de tension <sup>1)</sup>	Unba	0,5 (IEC61557-12)	10 .. 600 Vrms	0 V .. 9999 kV
Asymétrie de tension <sup>2)</sup>	Unb	0,5 (IEC61557-12)	10 .. 600 Vrms	0 V .. 9999 kV
Composants harmoniques de tension	Uh	Cl. 2 (IEC61000-4-7)	jusqu'à 2,5 kHz	0 V .. 9999 kV
TDH de la tension <sup>3)</sup>	THDu	2,0 (IEC61557-12)	jusqu'à 2,5 kHz	0 % .. 999 %

#### Explications

- 1) Référence à l'amplitude.
- 2) Référence à la phase et à l'amplitude.
- 3) Référence à l'oscillation de base.
- 4) Référence à la valeur effective.
- 5) Classe de précision 0,2 avec transformateur ../5A.  
Classe de précision 0,5 avec transformateur ../1A.
- \* L'affichage retourne sur 0 W lorsque les valeurs de travail totales max. sont atteintes.
- 6) Calcul à partir de l'oscillation de base.
- 7) Classe de précision 0,5S selon IEC62053-22

## Spécifications de l'UMG 512 selon IEC 61000-4-30

Caractéristique		Incertitude	Plage de mesure
5.1	Fréquence	$\pm 10$ mHz	42,5 Hz – 57,5 Hz, 51 Hz – 69 Hz
5.2	Hauteur de la tension d'alimentation	$\pm 0,1$ % d'Udin	10 % – 150 % d'Udin
5.3	Flicker	$\pm 5$ % de la valeur de mesure	0,2 – 10 Pst
5.4	Baisses et élévations	Amplitude : $\pm 0,2$ % d'Udin Durée : $\pm 1$ période	N/A
5.5	Interruptions de tension	Durée : $\pm 1$ période	N/A
5.7	Asymétrie	$\pm 0,15$ %	0,5 % – 5 % u2 0,5 % – 5 % u0
5.8	Composants harmoniques	IEC 61000-4-7 Classe 1	10 % – 200 % de Classe 3 d'IEC 61000-2-4
5.9	Interharmonique	IEC 61000-4-7 Classe 1	10 % – 200 % de Classe 3 d'IEC 61000-2-4
5.10	Tension du signal de réseau	Dans la plage 3 %-15 % d'Udin, $\pm 5$ % d'Udin. Dans la plage 1 %-3 % d' Udin, $\pm 0,15$ % d'Udin. Pour les valeurs < 1 % d'Udin, il n'existe aucune exigence quant à l'incertitude.	0 % – 15 % d'Udin
5.12	Écart inférieur/supérieur	$\pm 0,1$ % d'Udin	10 % – 150 % d'Udin

L'UMG 512 répond aux exigences édictées par la norme IEC 61000-4-30 classe A en ce qui concerne :

- compensations, incertitude de l'heure, concept de marquage, valeurs exerçant une influence transitoire.



Pour veiller à ce que les deux appareils de mesure atteignent les mêmes résultats de mesure à un intervalle de compensation de 10 min, nous recommandons de synchroniser la mesure de l'heure de l'UMG 512 par le biais d'un signal temporel externe.



## Déclaration de conformité


Le produit satisfait aux directives CE suivantes :	
2004/108/CE	Compatibilité électromagnétique du matériel d'exploitation
2006/95/CE	Matériel électrique destiné à être utilisé dans certaines limites de tension
Normes appliquées :	
Immunité	
IEC/EN 61326-1:2013	Classe A : environnement industriel
IEC/EN 61000-4-2:2009	Décharge électrostatique
IEC/EN 61000-4-3:2011	Champs électromagnétiques 80-1000MHz
IEC/EN 61000-4-3:2011	Champs électromagnétiques 1000-2700MHz
IEC/EN 61000-4-4:2013	Transitoires rapides
IEC/EN 61000-4-5:2007	Tensions de choc
IEC/EN 61000-4-6:2009	Perturbations HF conduites 0,15-80 MHz
IEC/EN 61000-4-8:2010	Champs magnétiques à fréquence industrielle
IEC/EN 61000-4-11:2005	Creux de tension, coupures brèves, variations de tension et modification de fréquence
Interférences	
IEC/EN 61326-1:2013	Classe B : environnement résidentiel
IEC/CISPR11/EN 55011:2011	Intensité de champ radioélectrique perturbateur 30-1 000 MHz
IEC/CISPR11/EN 55011:2011	Tension perturbatrice 0,15-30 MHz
Sécurité des appareils	
IEC/EN 61010-1:2011	Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire - partie 1 : exigences générales
IEC/EN 61010-2-030:2011	Dispositions spéciales pour circuits de test et de mesure



## Schémas cotés


Échelle de l'éclaté : 138<sup>+0,8</sup> x 138<sup>+0,8</sup> mm

## Face arrière

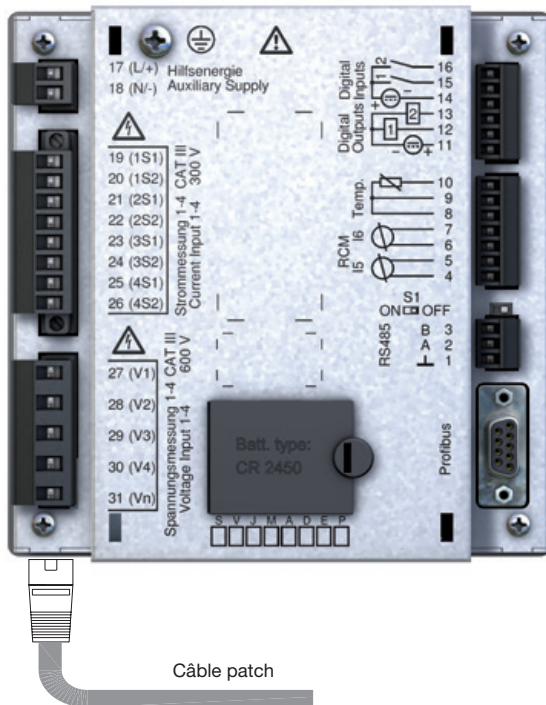


Câble patch


Vue latérale

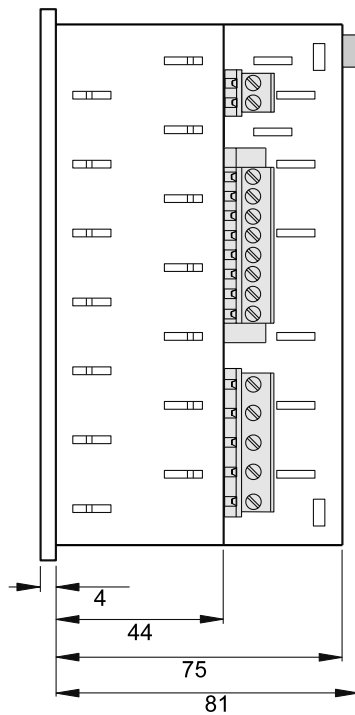

Vue du bas

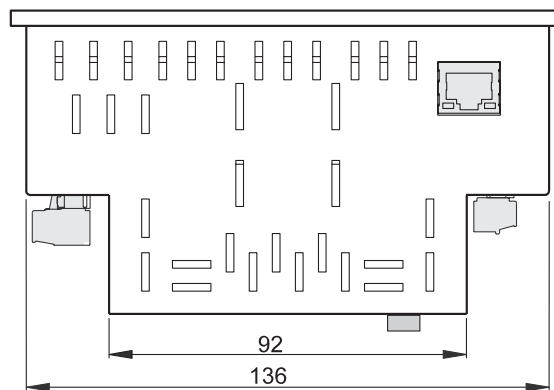



Aperçu du menu de configuration

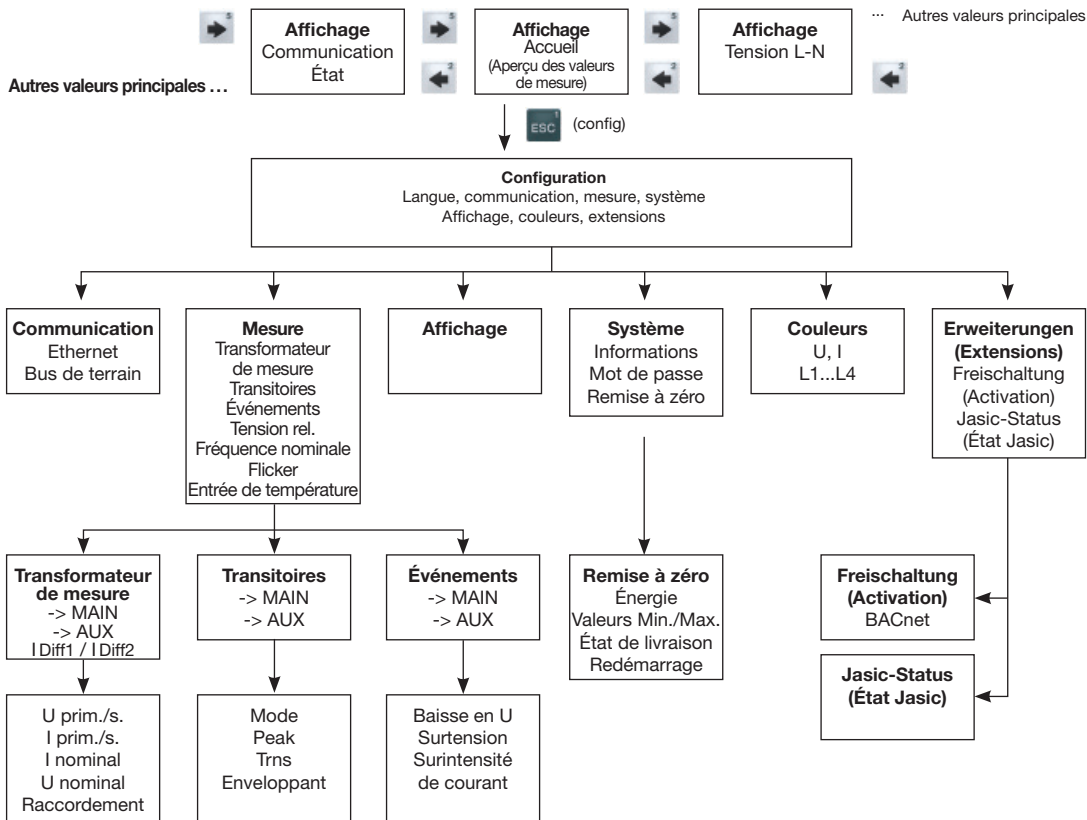




## Aperçu des affichages de valeur de mesure

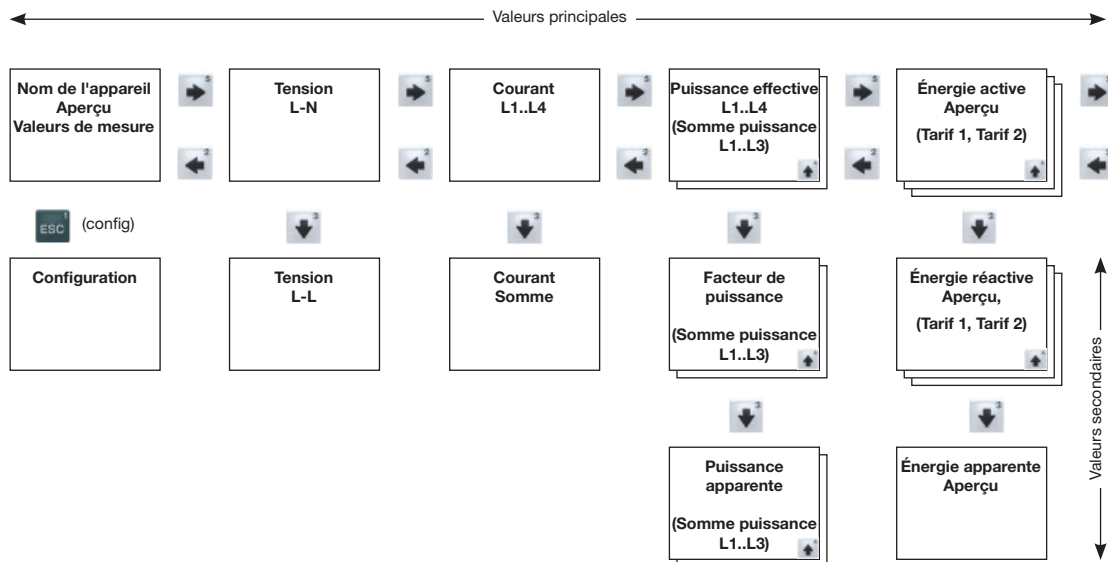

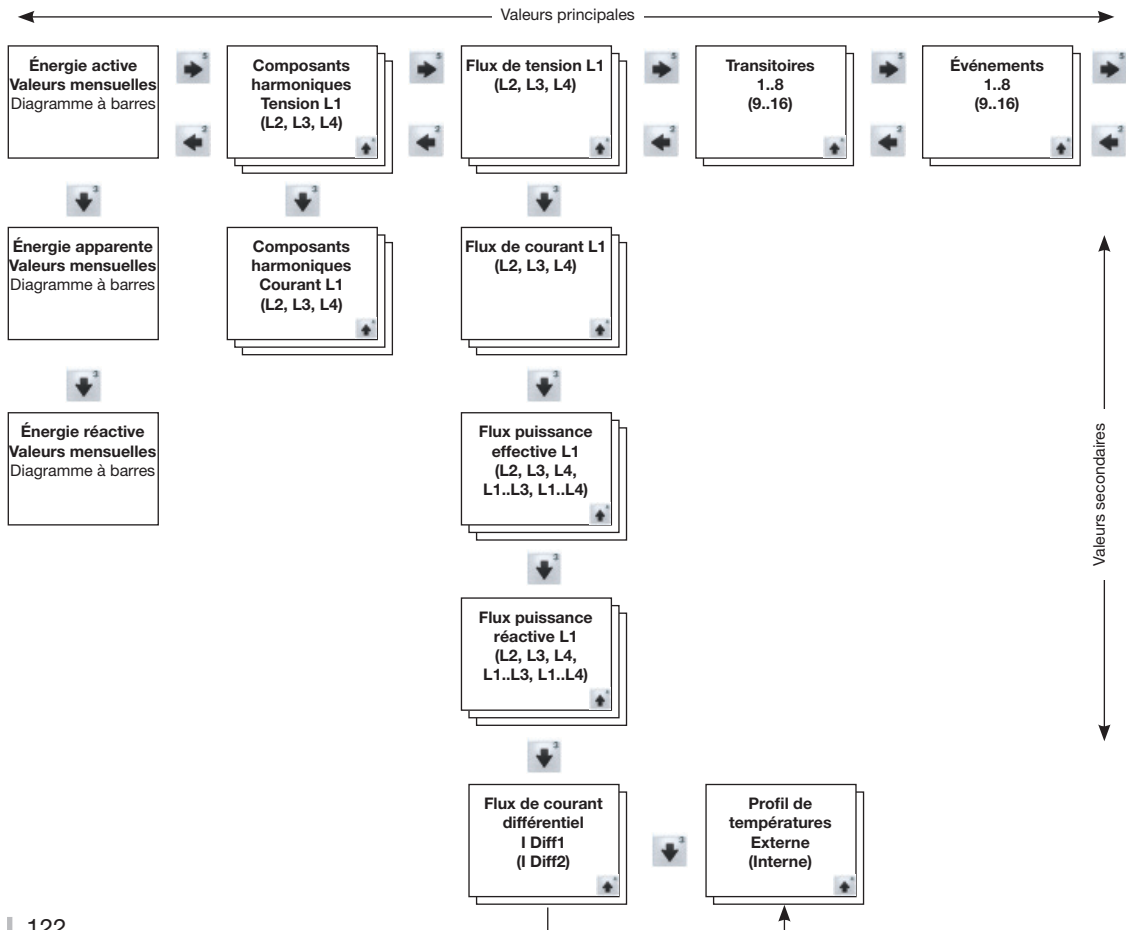

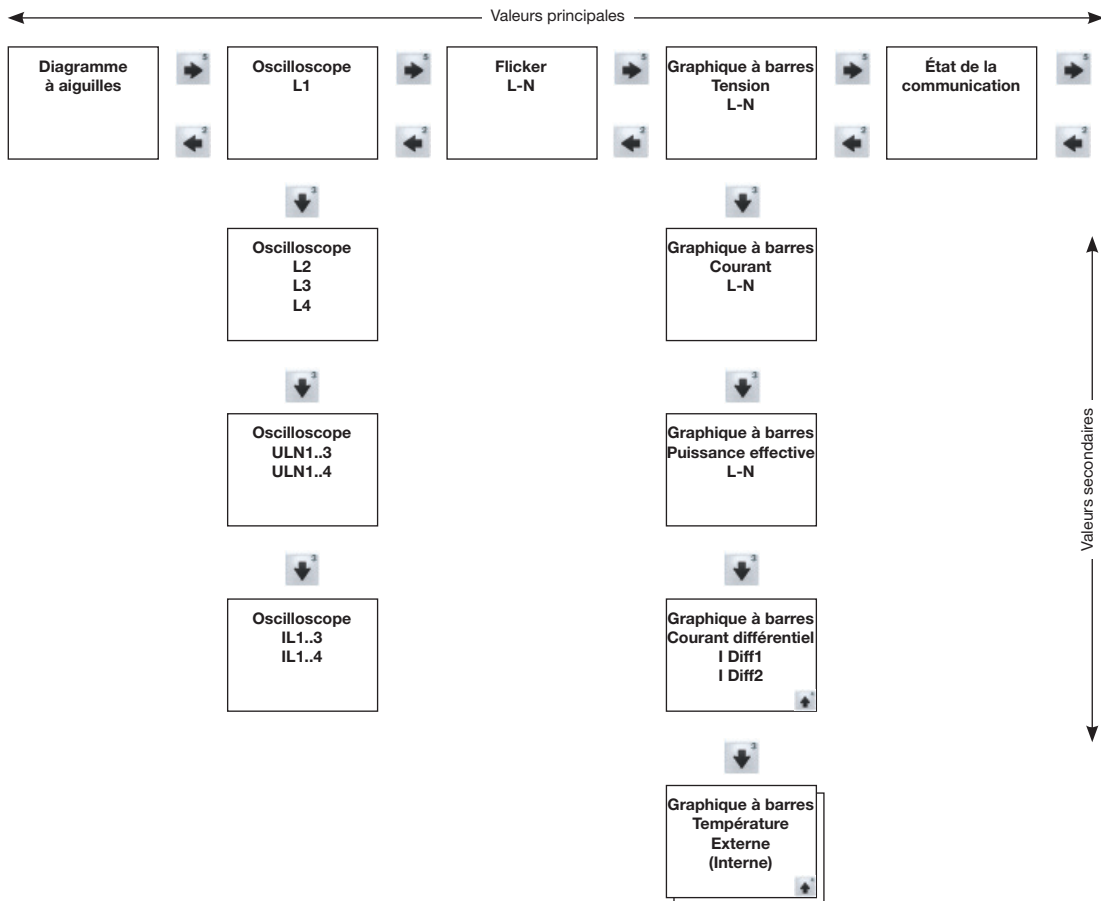

### Exemple de raccordement

